


咨询热线: 400-836-8816

产品使用 说明手册

PRODUCT
INSTRUCTION
MANUAL

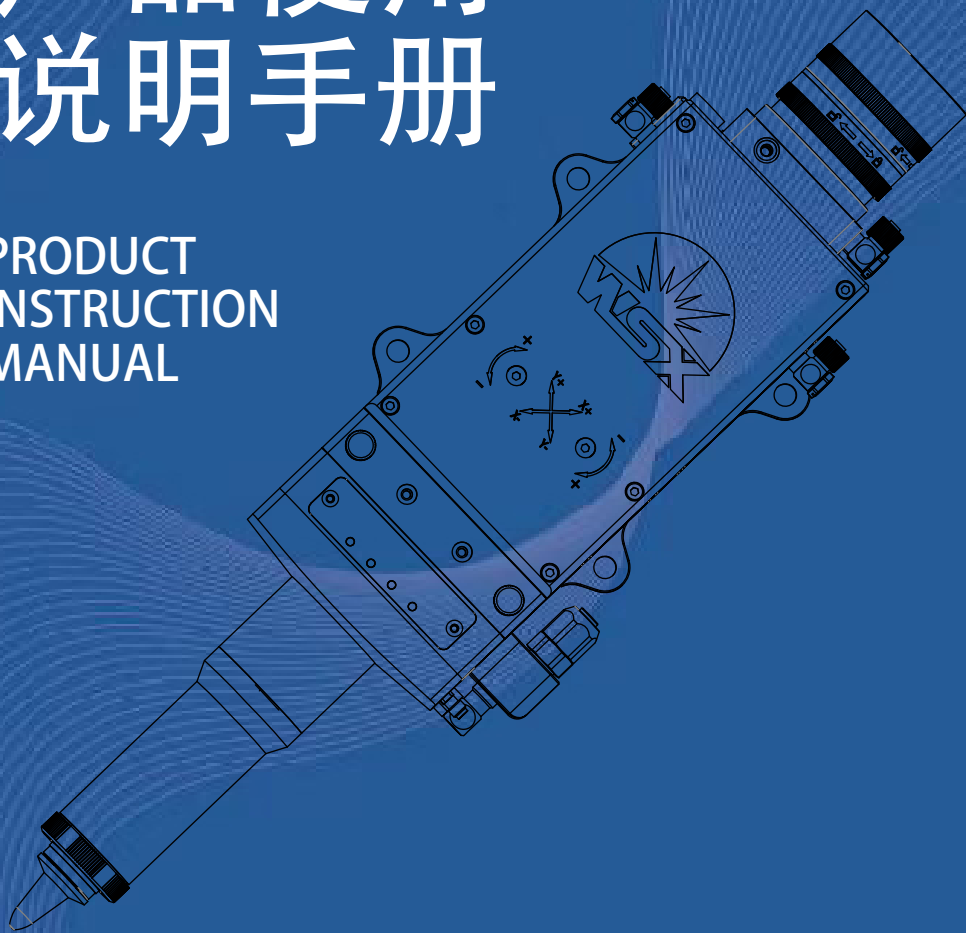

NC330 光纤自动调焦切割头



深圳市万顺兴科技有限公司
www.wsxlaser.com



说明书变更履历

序号	修改时间	版本



目录

1. 产品说明

1.1. 产品视图.....	1
1.2. 技术参数.....	2

2. 切割头安装

2.1 准备工作.....	3
2.2 具体操作流程.....	4
2.3 洁擦拭切割头和光纤接口.....	5
2.4 检查激光器光纤端面.....	5
2.5 检撕保护膜取出保护帽.....	5
2.6 光纤接口连接O+	6
2.7 LOE3.2 接口安装说明.....	7
2.8 将切割头安装在背板上.....	8

3. 切割头使用与维护

3.1 同轴调节.....	9
3.2 陶瓷环及喷嘴更换.....	10
3.3 下保护镜更换.....	11
3.4 上保护镜更换.....	12
3.5 上二保护镜及聚焦保护镜更换.....	13
3.6 准直镜更换.....	14
3.7 聚焦镜更换.....	15

4. 切割头安装尺寸16

5. 电气部分

5.1 脉冲型驱动接线说明.....	17
5.2 总线型驱动接线说明.....	18
5.3 监控接线说明.....	19
5.4 限位光电接线说明.....	19
5.4 电机及限位开关故障检测说明.....	20

6. 柏楚系统配置说明

6.1 柏楚系统接线说明.....	21
6.2 柏楚脉冲系统参数配置.....	22
6.3 柏楚脉冲系统报警设置.....	22
6.4 柏楚总线系统参数配置.....	23
6.5 柏楚总线系统报警设置.....	23

7. 维宏系统配置说明

7.1 维宏系统接线说明.....	24
7.2 维宏系统调高板卡接线说明.....	25
7.3 维宏脉冲系统参数配置.....	26
7.4 维宏系统极性修改.....	27
7.5 维宏系统报警输出设置.....	27
7.6 维宏总线系统参数配置.....	28
7.7 维宏系统焦点控制选项.....	29

8. 绿联RS485驱动安装流程

8.1 安装流程1.....	30
8.2 安装流程2.....	31
8.3 安装流程3.....	32
8.4 安装流程4.....	33

9. 监控使用说明


9.1 监控软件安装流程.....	34
9.2 切割头状态显示灯说明.....	35
9.3 切割头监控界面.....	35
9.4 监控参数设置.....	36
9.5 监控参数设置.....	37

10. 脉冲型驱动警代码.....38

11. 总线型驱动警代码.....39

1. 产品说明

1.1 产品视图

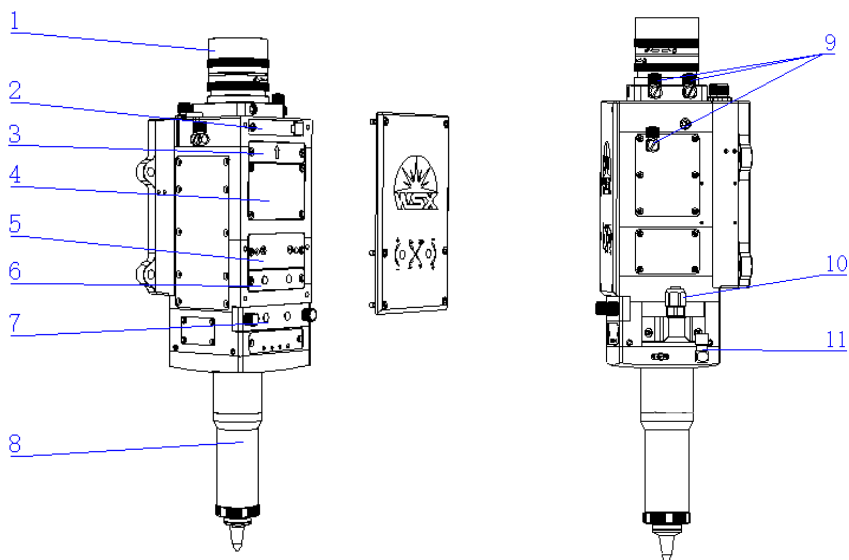

1. 光纤接口
2. 准直上保护镜
3. 准直中保护镜
4. 准直模块
5. 聚焦模块
6. 聚焦中保护镜

7. 聚焦下保护镜
8. 传感器组件
9. 水冷接头 ($\phi 8$)
10. 切割气体接口
11. 侧吹接口



注意：

为了避免存储和运输时出现损坏，须注意以下情况：

1. 切割头应储存在允许的温度、湿度范围内；
2. 工作人员应采用合理的措施防止切割头出现震动或撞击的情况；
3. 切割头不要存放在磁场（例如永久磁铁或强交变场）及其附近。

1.2 技术参数

基本参数	
切割头型号	NC330
适用功率	$\leq 30\text{kw}$
激光波长	$1070 \pm 30\text{nm}$
光纤接口类型	Q+, QD, LOE3.0, LOE3.2, QD-F等
准直焦距	100mm
聚焦焦距	300mm
焦点调节范围	$-100 \sim +50\text{mm}$
对中调节范围	$\pm 1.5\text{mm}$
切割气体接口	$\Phi 12$, 最大2.5MPa
冷却气体接口	$\Phi 6$, 最大0.6MPa
冷却水接口	$\Phi 8$, 最大0.5MPa
工作温度	$3^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
重量	7.5kg (Q+接口)



2. 切割头安装

2.1 准备工作

准备工作为防止灰尘或污垢进入切割头，可参考使用以下方式进行切割头的安装：


操作前准备，需要具备以下条件：

A. 切割头


B. 洁净工作台(洁净工作台

类型：垂直净化；洁净等级：ISO5级、100级；平均风速： $\geq 0.4\text{m/s}$ ；

C. 清洁套装：强光手电，无水乙醇(或IPA)，无尘净化棉签，无尘布，压缩空气除尘罐(或气吹)。

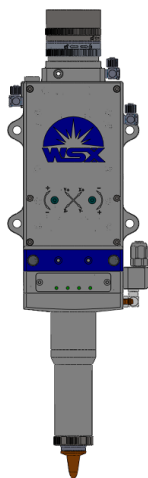

切割头

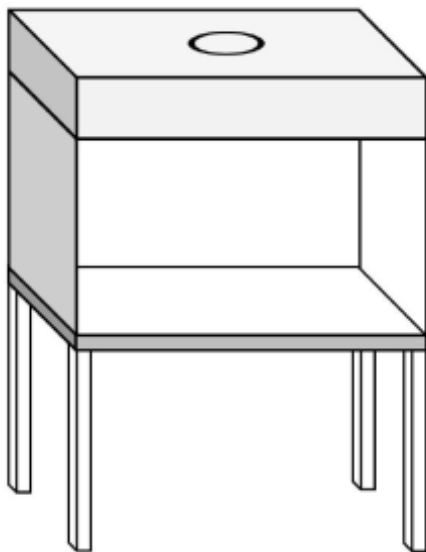

洁净工作台


2.2 具体的操作流程。

3.2.1 安装光纤接口

1. 洁净工作台准备

准备洁净工作台，启动使其工作。

洁净工作台类型：垂直净化；洁净等级：ISO5级、100级；平均风速 $\geq 0.4\text{m/s}$

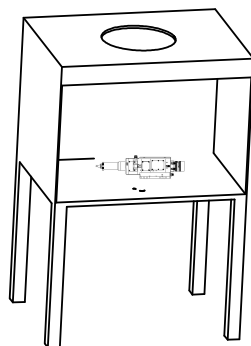

准备：

- A. 检查设备洁净合格(尘埃粒子计数器检查洁净度)，并确定FFU净化单元在有效期内(测量工作区内平均风速，当风速不能达到 0.3m/s 时，必须更换FFU净化单元)。
- B. 检查各开关是否正常运行，检查风机是否正常运行。
- C. 洁净工作区内严禁安放不必要的物品，以保证洁净气流流动不受干扰。
- D. 对新安装或者长期未使用的洁净工作台，使用前请先使用无尘布加无水乙醇清洁干净。

开机使用：


- A. 接通电源，将洁净工作台玻璃推拉门拉至最下位置(留有一段约 10cm 的缝隙)；
- B. 启动风机，建议提前净化洁净约20分钟。
- C. 正常工作后，启动洁净工作台照明电源。

特别说明：

- A. 只有接受过培训的专业人员才可以操作。
- B. 操作人员如不遵守安全工作规范，则可能对人员或者财物造成危险。
- C. 为保证激光装置在工作环境中的正常运行及操作人员的安全，必须遵循并执行相关的操作规范指示。

2.3 洁擦拭切割头光纤接头

用无尘布粘无水乙醇擦拭切割头光纤接口

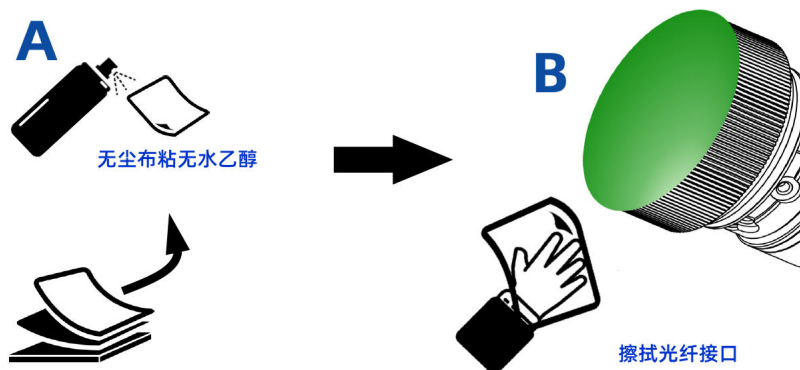


2.4 检查激光器光纤端面

拨开激光器光纤保护帽，用强光手电照射光纤端面是否污染，如果干净可以直接插入光纤，如果不干净则需要用棉签粘无水乙醇或IPA清洁

2.5 检撕保护膜/去除保护帽


去除切割头上光纤接口专用保护帽/保护堵头

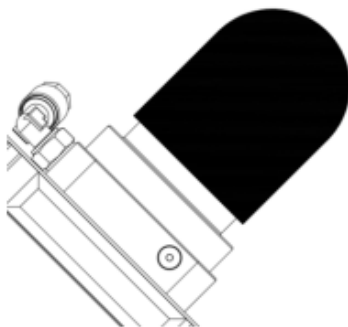

2.6 光纤接口连接 (Q+)

- 注意：
- ▶要求在洁净工作台上插拔光纤
 - ▶插光纤前需要检测光纤端面及Q+光纤接口组件是否有污染，若有污染需要用棉签沾IPA或无水乙醇清洁
 - ▶水平插拔
 - ▶插入光纤后，用白色胶带缠绕光纤头和切割头接口处的缝隙

A

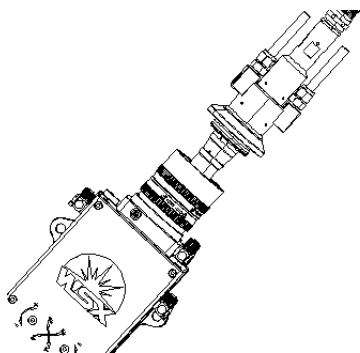

弯曲半径不得小于200mm

B


1. 从光纤插口上移除保护膜/保护罩。
2. 将光纤插头(已对齐)插入已解锁的光纤插口(最下方位置的密封帽)，注意光纤棒的销钉须和Q+光纤接头卡槽对齐。
3. 逆时针旋转Q+光纤接头的锁紧环，锁紧光纤棒。
4. 同时逆时针拧紧防松螺母防止光纤棒松动。
5. 在光纤与接口连接处缠绕3-4层美纹胶，加强密封

2.7 LOE3.2光纤接口安装说明

注意：▶要求在洁净工作台上插拔光纤。

▶插光纤前需要检查光纤端面及LOE接口是否有污染，若有污染需要用棉签沾IPA或用无水乙醇清洁。

▶水平插拔。

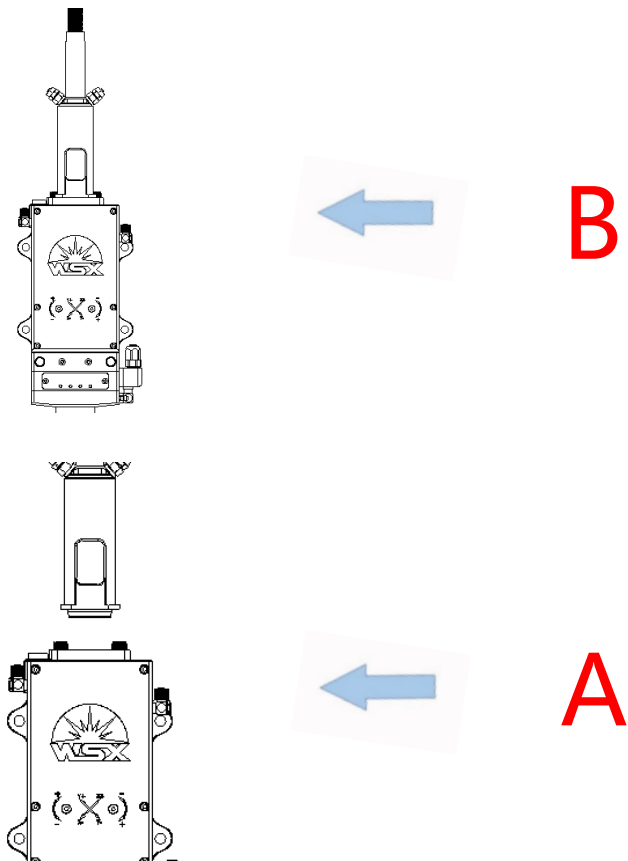

1. 从光纤插口上移除保护膜/保护罩。


2. 将光纤插头安装在光纤接口上(详情参见图片B)。

注意：安装前，光纤插头的插槽必须与插口的定位销对其(详情参见图片A)

3. 用螺丝加弹垫锁紧固定(详情参见图片B)。

2.8. 将切割头安装在背板上

通过A、B、C、D四个螺丝把切割头安装到机床Z轴背板上，当把切割头固定到机床上的时候，必须确保切割头已锁紧，无晃动。


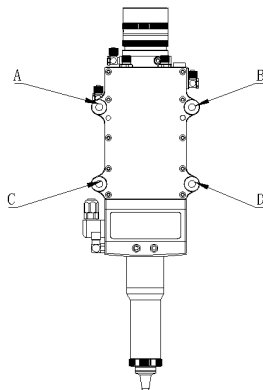


3.2. 安装陶瓷环和喷嘴

安装陶瓷环并锁紧固定，然后安装喷嘴




用手拧紧陶瓷环上的喷嘴，使用扳手拧紧陶瓷锁紧环

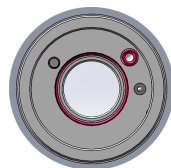
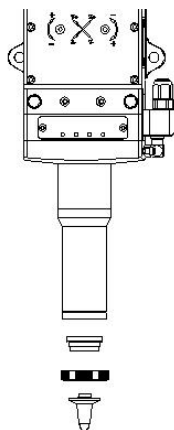


3.切割头的使用与维护

3.1 同轴调节

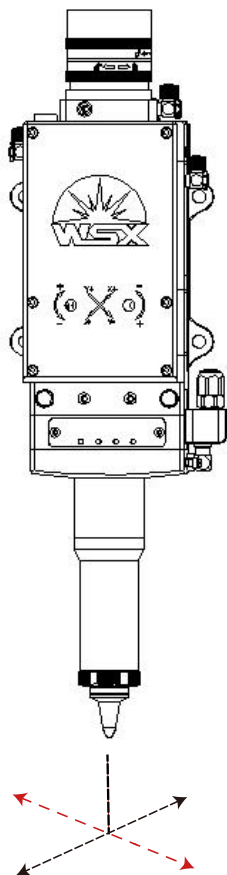

1. 用内六角扳手调节1、2的X/Y水平调节螺丝，使光束从喷嘴中心经过；
2. 光束经过喷嘴中心，切割效果最好。
3. 光束不从喷嘴中心经过，可能导致不出光，切割效果不好等现象。

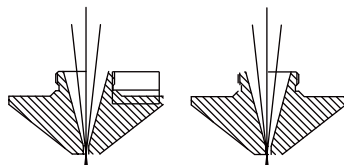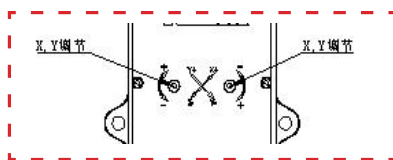

光束从喷嘴中心经过（正确）





光束不从喷嘴中心经过（错误）

检测光束是否从喷嘴中心经过的方法：

1. 用透明胶纸贴在喷嘴口（喷嘴最好用新的或没有变形的）；
2. 将激光器的功率调节到50W左右；（以500W为例，把点射功率调节为10 %）
3. 出光1~2秒，取下透明胶纸；
4. 将透明胶纸面向照明光源，观察喷嘴印在胶纸上的圆形印与激光穿透胶纸的烧点是否同心；
5. 如同心，则调试结果合格；如不同心，则继续调试到合格为止。

3.2 陶瓷环及喷嘴更换

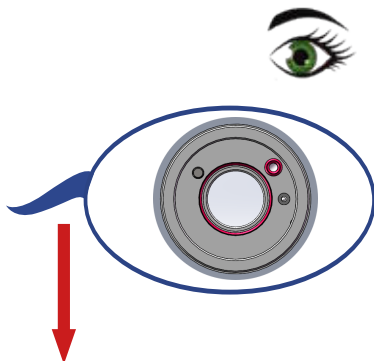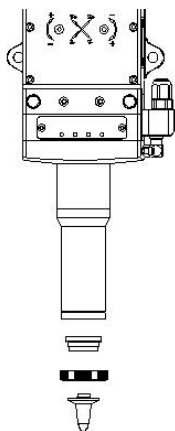

电源




冷却气体



切割气体




请认准万顺兴品牌

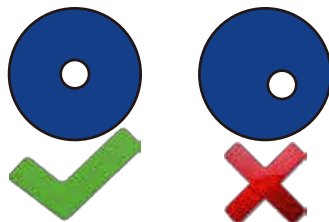

校对中心

3.3 聚焦下保护镜片更换

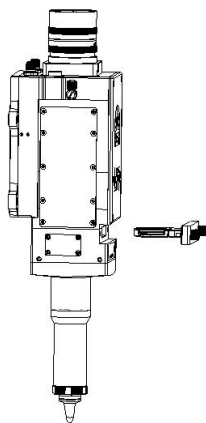

拆开方式：拧松锁紧防脱螺丝，
然后将抽屉取出



电源




冷却气体



切割气体

注意防尘：拆装镜片时带上防尘手套和指套，需要在洁净场所完成。（在现场更换镜片操作时，可以用美纹胶纸粘贴封住窗口，防止灰尘进入内部，造成污染。）

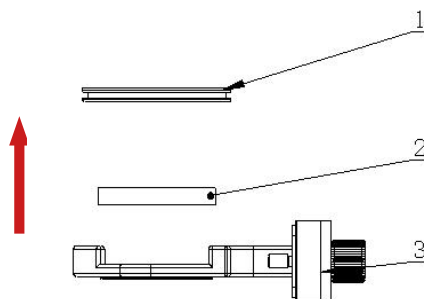


1、压盖 2、保护镜片 3、镜座



拆开方式：把压盖按箭头向上抽取。请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。

3.4 准直上保护镜片更换

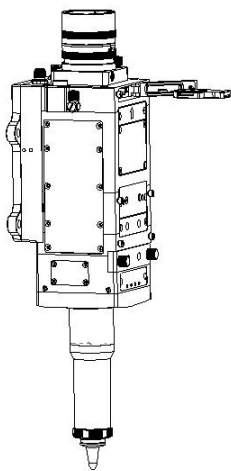

注意掉落



电源




冷却气体



切割气体

拆开方式：拆开盖板，水平抽出抽屉，将压盖取出

注意防尘：拆装镜片时带上防尘手套和指套，需要在洁净场所完成。
(在现场更换镜片操作时，可以用美纹胶纸粘贴封住窗口，防止灰尘进入内部，造成污染。)

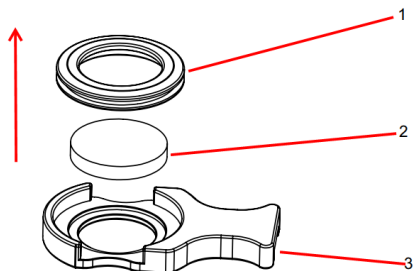

1.压盖 2.镜片 3.保护镜座



拆开方式：将压盖1拔出，取出保护镜片2，请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。

3.5 准直和聚焦中保护镜片更换



电源


需在无尘工作台上操作



冷却气体




切割气体

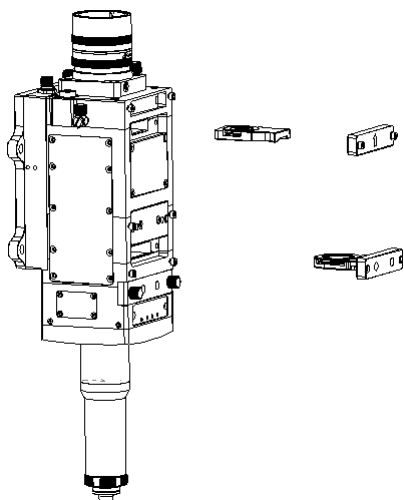


拆开方式：将盖板拆出，然后松开防尘盖上的防脱螺丝，将抽屉保护镜水平抽出



注意掉落

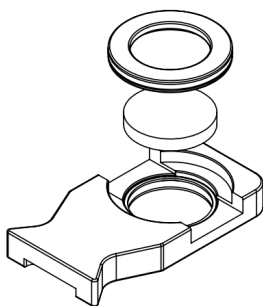

上二保护镜

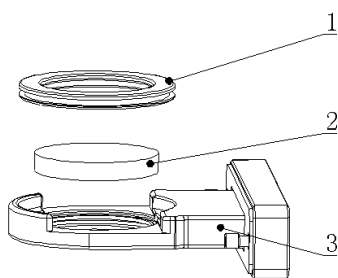

聚焦中保护镜

1 压盖 2 保护镜 3 镜座




拆开方式：将压盖1垂直往上抽出，然后把镜片按箭头向上抽取。请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。

3.6 准直镜组更换



需在无尘工作台上操作

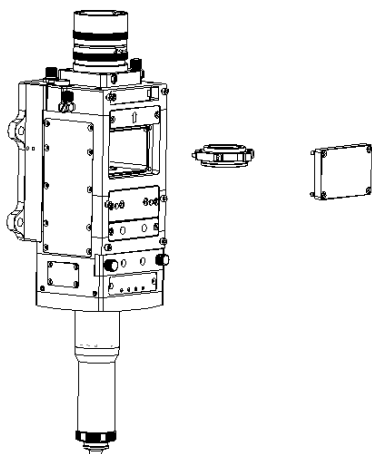

电源




冷却气体



切割气体

拆开方式：取掉顶端盖板，然后取出准直防尘盖，松开准直镜筒里的防脱螺丝，拔出镜筒

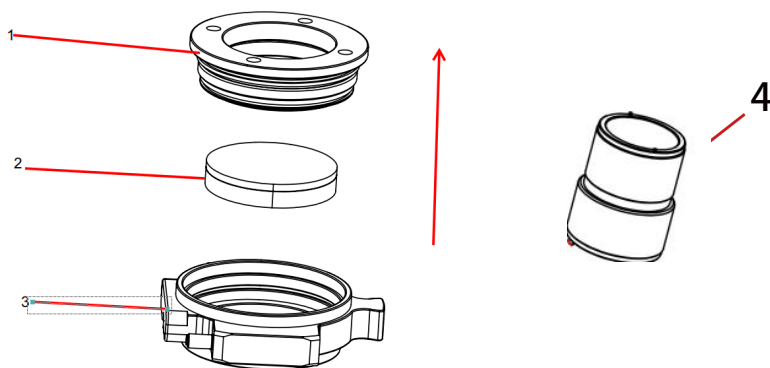


1. 镜片锁环 2. 镜片 3. 镜筒 4. 专用扳手

拆开方式：专用扳手4旋转松开锁紧环3后，即可抽出更换镜组1。
需在无尘工作台上操作



3.7 聚焦镜组更换

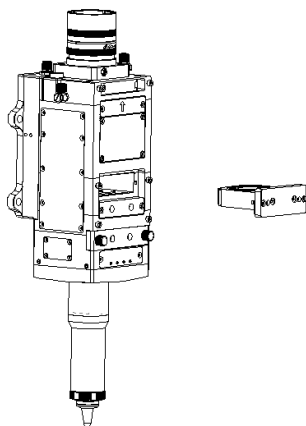

电源




冷却气体



切割气体

拆开方式：取出顶盖，松开聚焦组件的防脱螺丝，抽出聚焦组件，需在无尘工作台上操作

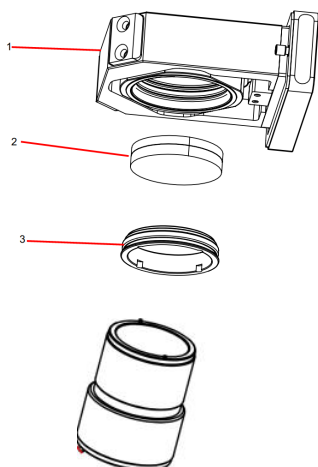


1.聚焦镜筒 2.镜片 3.锁环 4.扳手

拆开方式：专用扳手1旋转松开锁紧环3后，即可抽出更换聚焦镜组2。



需在无尘工作台上操作

4. 切割头安装尺寸

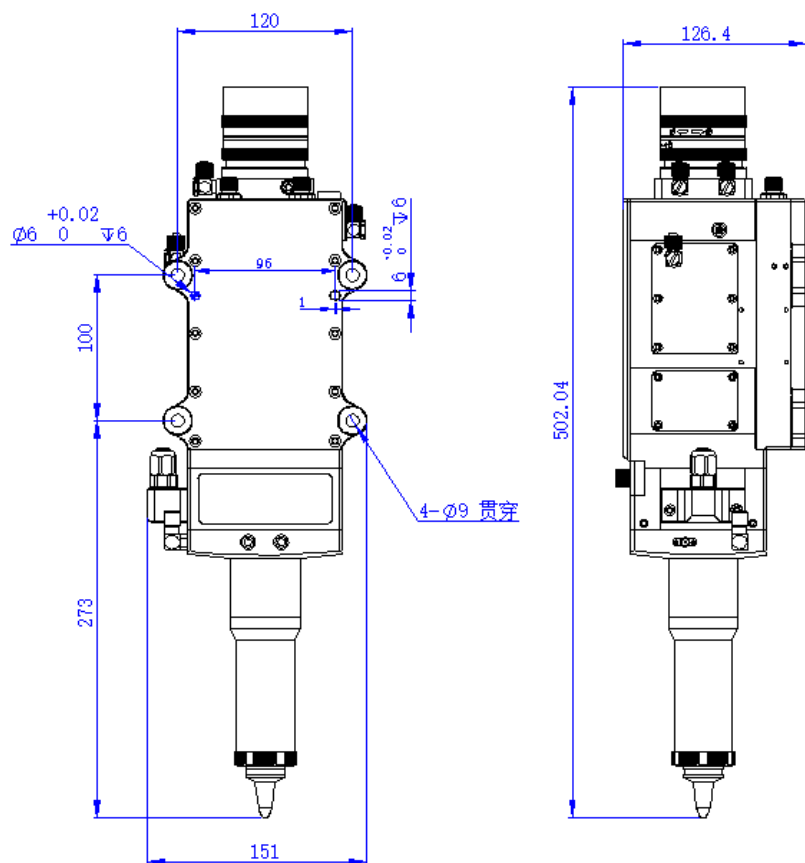

5. 电气部分


5.1 脉冲型驱动接线说明



序号	名称	说明	备注
1	细分数	SW2、SW5 (ON)	其余OFF
2	电压选择	5V	
3	脉冲控制端口	PUL+/PUL-、DIR+/DIR- ALM/COM	其余预留
4	编码器端口	EB+/EB-、EA+/EA-、 VCC/EGND (Z-/Z+预留)	与线标对应接线
5	动力线端口	A+/A-、B+/B-	与线标对应接线
6	输入电源端口	Vdc接24V、GND接0V	输入电源为DC24V

注:驱动器铁外壳必须与地线端PE连接。

5.2 总线型驱动接线说明

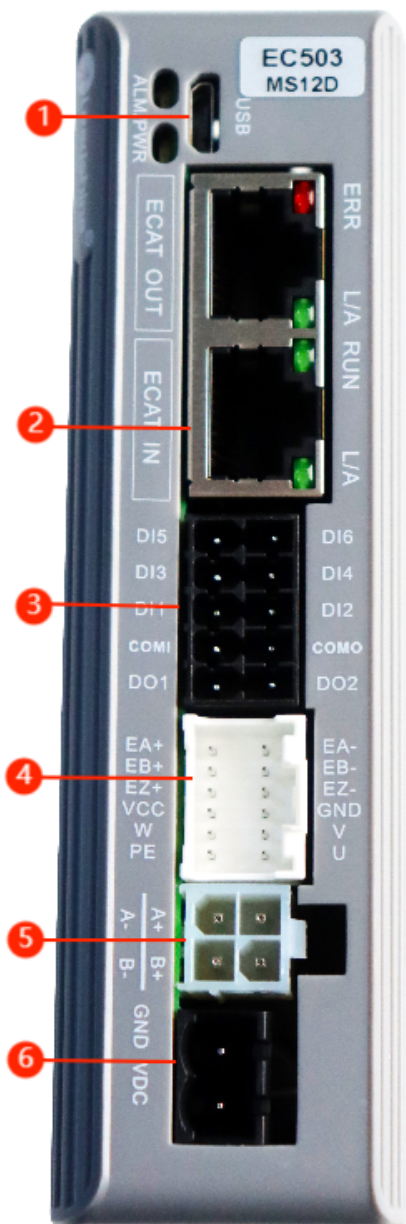

序号	名称	说明
1	调试接口及报警指示灯	连接电脑对驱动器调试
2	EtherCAT 通讯端口	连接主机或上一台从站设备
3	脉冲I/O端口	I/O控制信号输入输出 (根据实际使用情况接线)
4	编码器端口	与电机编码器通讯端口
5	电机相序端口	A+、A-、B+、B-与电机对接
6	电源端口	1. 输入电源为DC24V (VDC接24V、GND接0V、)

注：1. 该驱动器输入电源为DC24V（直流）电源。
2. 该驱动器仅限用于总线。
3. 驱动器铁外壳必须与地线PE端连接。

5.3 监控接线说明

标识	说明	备注
24V	直流电源 (DC24V) 正极	
0V	直流电源 (DC24V) 负极	
GND-S	直流电源 (DC24V) 负极	
PE地	地线端	
PE	地线端	
报警输出	报警信号	报警时输出24V
报警输入	检测信号	

5.4 限位光电接线说明

标识	说明	备注
24V	直流电源 (DC24V) 正极	
0V	直流电源 (DC24V) 负极	
W+	正限位	NPN型常闭信号输出
W-	负限位	NPN型常闭信号输出

5.5 电机及限位开关故障检测说明

电机测量流程：


1. 仪器：万用表。
2. 将万用表调至电阻档 $200\ \Omega$ 或蜂鸣通断档。
3. 测量电机U、V、W、建议采取在切割头航插一端。
4. 电机A+/A-、B+/B-，每两相电阻约在 $2.2\ \Omega$ ，通断档有蜂鸣声响为电机正常。若电阻为 $0\ \Omega$ ，或无穷大则为电机异常。
5. 电机A+/A-、B+/B-任意一相都不与PE或外壳导通，若有则为电机异常。

限位开关测量流程：

1. 仪器：万用表。
2. 无特殊需求限位开关为NPN型限位开关。
3. 建议焦点在0位进行检测。
4. 将24V、0V接DC24V电源，W+、W-不接。
5. 万用表笔测24V，黑表笔测W+或者W-，此时焦点在0位时是输出电压为24V，焦点在正限位或者负限位时输出的电压为0V为正常。

6. 柏楚系统配置说明

6.1 柏楚系统接线说明

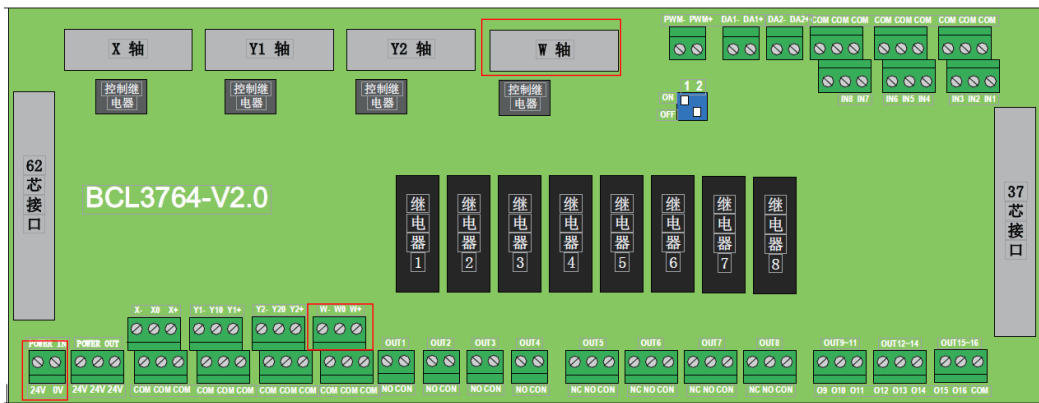

注：1. 脉冲控制线接控制卡W轴端口。
2. 24V、0V、W+、W- 接控制卡相对应的端口。



6.2 柏楚脉冲系统参数配置

平台配置工具(BMC1203)

机械结构

- 基本信息
- 回原点设置
- 控制设备
- 激光器
- 调高器
- 辅助气体
- 焦点控制
- 双文换工作台
- 喷码机
- 输入输出
- 报警输入
- 通用输入
- 通用输出
- 手持盒
- 无线手持盒
- 高级
- 高级设置
- 定位到文件夹
- 配置文件

焦点控制

☒ 启用焦点控制

☒ 第四轴电机 ☐ Precitec ☐ HighYAG ☐ Procutter-Zoom ☐ BCL4516E/BCL4508E [无]

焦点调节最大范围: 从 到

复位后焦点位置:

脉冲当量: 每运动 对应 个脉冲

回原点粗定位速度: 回原点方向: ☒ 正向 ☐ 负向

回原点精定位速度: 回原点采样信号: [限位]

回原点后退距离:

点动速度:

定位速度:

加速度:

伺服报警逻辑:

负限位逻辑:

正限位逻辑:

注：根据参数进行平台设置

6.3 柏楚脉冲系统报警设置

平台配置工具(BMC1203)

机械结构

- 基本信息
- 回原点设置
- 控制设备
- 激光器
- 调高器
- 辅助气体
- 焦点控制
- 双文换工作台
- 喷码机
- 输入输出
- 报警输入
- 通用输入
- 通用输出
- 手持盒
- 无线手持盒
- 高级
- 高级设置
- 定位到文件夹
- 配置文件

报警配置

急停按钮: ☒ 常开 ☐ 常闭

检修开关: ☒ 常开 ☐ 常闭

检修模式最大速度: 毫米/秒

检修模式最大功率: W

龙门同步允许的最大偏差: 毫米

☐ 双驱轴位置偏差过大报警

允许偏差: 毫米

持续时间: 毫秒

最大偏差: 毫米

☐ 强制使用所有报警需要手动清除

☐ 调高器报警需确认后才能允许轴运动

☒ 机床运行时在标题栏显示警告信息:

机床运行时, 严禁将手和身体的任何部位伸进机床!

自定义输入报警:

单输入入口报警 单输入入口警告 4位编码报警

报警描述 端口号 电平检测 滤波时间

初到头报警 0 ☒ 常开 ☒ 常闭 0

选择报警项

- ☒ 不允许加工
- ☒ 不允许出光
- ☒ 不允许跟随
- ☒ 不允许回原点
- ☒ 不允许运动
- ☒ 不允许点动
- ☒ 不允许点动

操作流程：点击报警>单输入入口报警>添加>输入报警描述>选择对应端口>选择高低电平>保存



6.4 柏楚总线系统参数配置

总线扫描

轴配置

回原点

激光器

切割头

辅助气体

报警

交换工作台

通用输入

通用输出

IO列表

水冷机

无线手持盒

保养

高级配置

参数保存

切割头选择

切割头AxisK

对示意图

选择

清除

基本参数

焦点调节范围-102mm

到72mm

复位后焦点位置0mm

点动速度10mm/s

定位速度100mm/s

加速度1000mm/s²

回原点参数

回原点方向正向

回原点采样信号限位

粗定位速度10mm/s

精定位速度5mm/s

回退距离72mm

☐ 使用Z相信号

电机参数

轴号5

控制模式位置控制模式

丝杆导程19mm

减速比1

单圈脉冲数10000

电机方向CCW

负限位A17

负限位逻辑常闭

正限位A18

正限位逻辑常闭

伺服参数

☐ 写入伺服参数

电机质量0.49kg/cm³

惯量比100%

额定力矩1.27N·m

位置环参数

P比例增益401/s

位置环积分Ti0ms

位置环微分Td0ms

速度前馈Vff100%

速度前馈补偿Offset0%

速度环参数

速度环增益Kv401/s

速度环积分Ti20ms

速度环微分Td0ms

加速度前馈Vff0%

加速度前馈补偿Offset0%

6.5 柏楚总线系统报警设置

总线扫描

轴配置

回原点

激光器

切割头

辅助气体

报警

交换工作台

通用输入

通用输出

IO列表

水冷机

无线手持盒

保养

高级配置

参数保存

自定义输入报警

外部急停输入0常开常闭

内部急停输出0常开常闭

检修开关0常开常闭

检修模式最大速度200mm/s

检修模式最大功率1000W

☐ 调高器报警需确认后才能允许轴运动

单输入报警

单输入报警警告4位编码报警

添加

删除

报警描述

端口号

电平检测

滤波时间

切割头温度报A10常开常闭1ms

☐ 不允许加工

☒ 不允许出光

☒ 不允许跟随

☒ 不允许回原点

☒ 不允许XY运动

☒ 不允许X点动

☒ 不允许Y点动

☒ 不允许XYZ运动

操作流程：点击报警>单输入报警>添加>输入报警描述>选择对应端口>选择高低电平>保存

7. 维宏系统配置说明

7.1 维宏系统接线说明

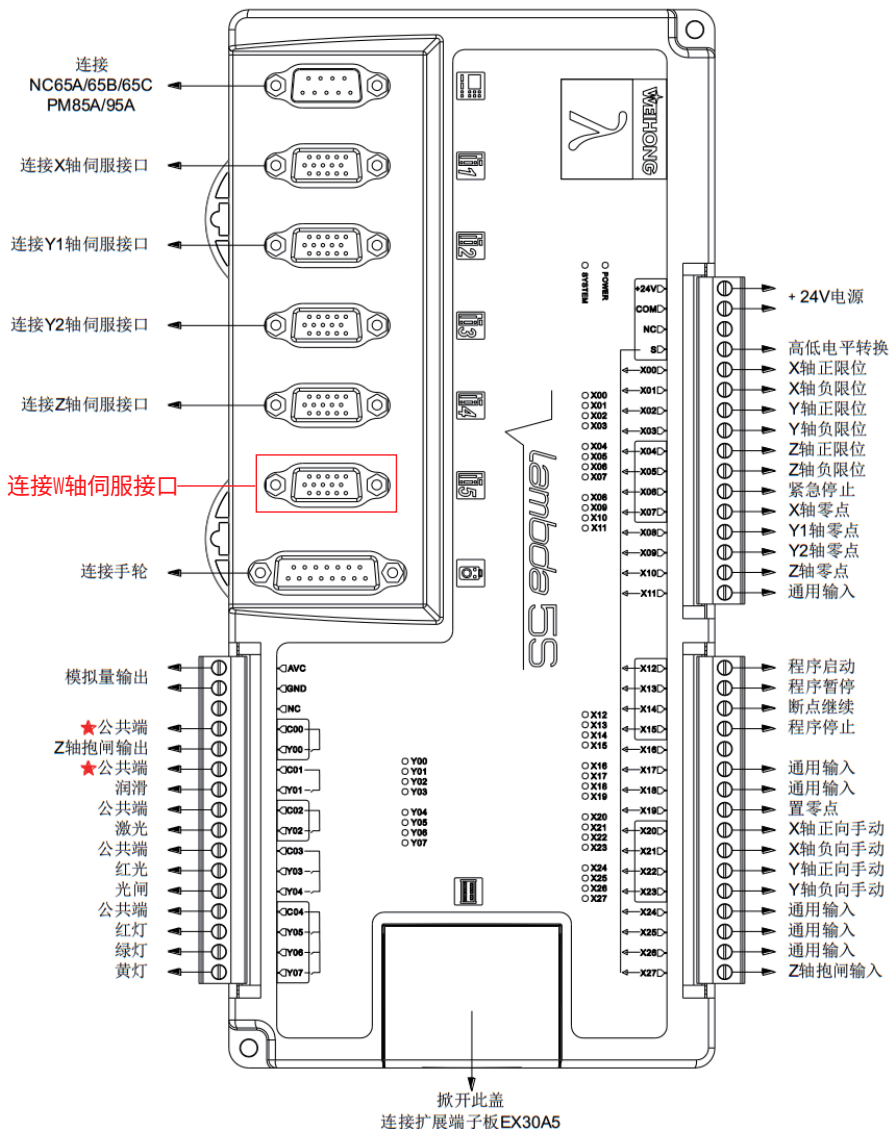


图 4-1 激光切割系统（双 Y）中朗达控制器接线示意图

7.2 维宏系统调高板卡接线说明

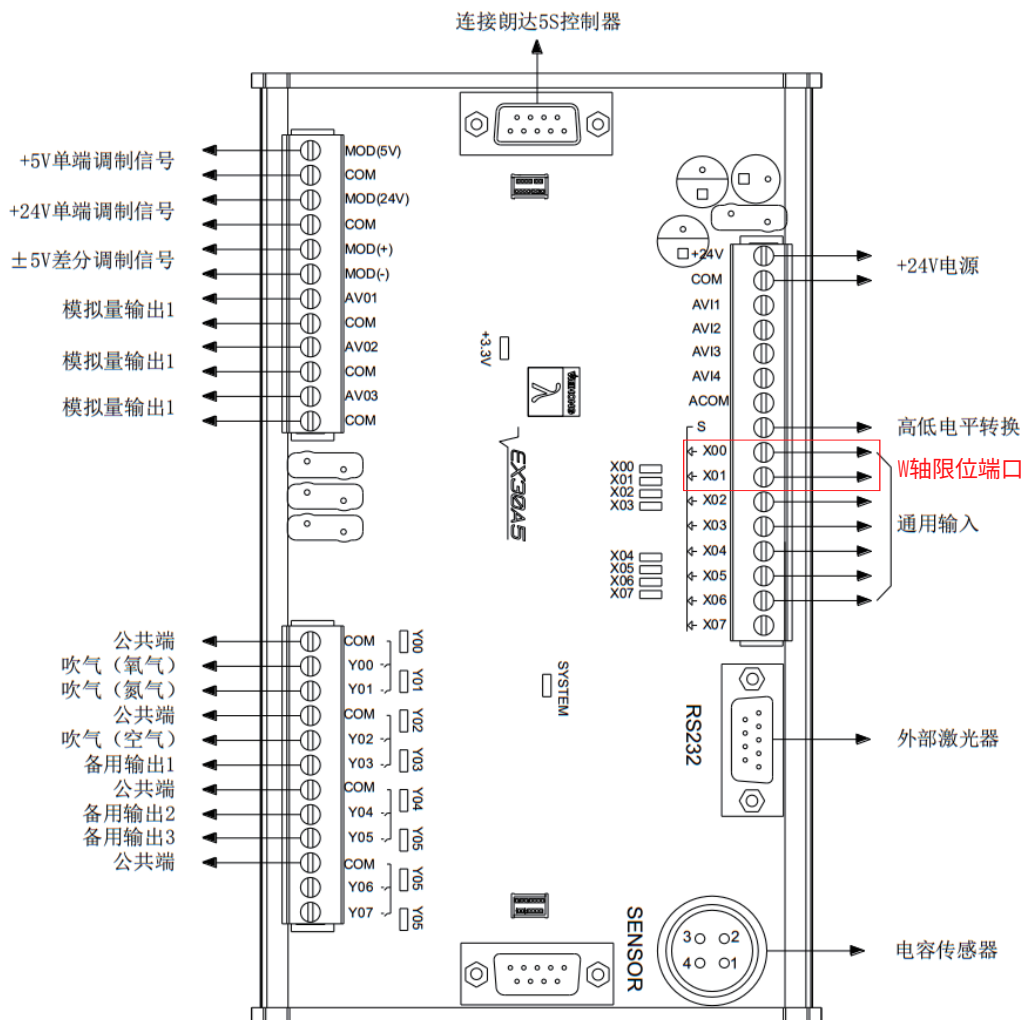


图 4-2 激光切割系统中扩展端子板 EX30A5 接线示意图

注：24V、0V、接DC24V电源端口，W+接X00,W-接X01的端口。



7.3 维宏脉冲系统参数配置

常用参数

系统参数

驱动器设置

随动控制

激光器设置

机床维护定期提醒

名称

值

单位

生效时间

参数总览

机床基本参数

- 1.0 轴参数设置
 - 1.1 回原点设置
 - 1.2 误差补偿设置
- 速度及精度控制
 - 2.0 手动速度控制
 - 2.1 加工速度控制
 - 2.2 加工精度控制
- 外部设备控制
- 高级功能参数

软限位下限值(Y)

0

mm

立即生效

启用软限位保护(Y)

是

立即生效

轴最大速度(Y)

100000

mm/min

立即生效

1.0.2 Z轴参数

驱动端站地址1(Z)

4

重启生效

驱动端站地址2(Z)

4

重启生效

轴方向(Z)

1

重启生效

编码器位数(Z)

24

立即生效

编码器类型(Z)

1

重启生效

电子齿轮比分子(Z)

1

立即生效

电子齿轮比分母(Z)

1

立即生效

丝杠螺距(Z)

10

mm

立即生效

软限位上限值(Z)

0

mm

立即生效

软限位下限值(Z)

-1000

mm

立即生效

启用软限位保护(Z)

是

立即生效

轴最大速度(Z)

30000

mm/min

立即生效

1.0.3 W轴参数

编码器方向(W)

1

立即生效

轴方向(W)

1

立即生效

脉冲当量(W)

0.0019

mm/p

立即生效

每圈指令脉冲数(W)

10000

立即生效

每圈反馈脉冲数(W)

10000

立即生效

软限位上限值(W)

72

mm

立即生效

软限位下限值(W)

-102

mm

立即生效

启用软限位保护(W)

是

立即生效

轴最大速度(W)

3000

mm/min

立即生效

制造商

参数名称: 驱动端站地址1(X)

值: 1

描述: X轴从站地址。

绘图

加工

工艺

监控

运行报告

设置

维护

高级

常用参数

系统参数

驱动器设置

随动控制

激光器设置

机床维护定期提醒

参数总览

机床基本参数

1.0 轴参数设置

1.1 回原点设置

1.2 误差补偿设置

速度及精度控制

2.0 手动速度控制

2.1 加工速度控制

2.2 加工精度控制

外部设备控制

高级功能参数

搜索

名称	值	单位	生效时间
粗定位阶段速度(X)	6000	mm/min	立即生效
精定位阶段速度(X)	600	mm/min	立即生效
回退距离(X)	2	mm	立即生效
回退速度(X)	200	mm/min	立即生效
粗精定位信号最小距离(X)	0.2	mm	立即生效
1.1.2 Y轴原点设置			
使用Z相信号(Y)	是		立即生效
粗定位阶段方向(Y)	-1		立即生效
粗定位阶段速度(Y)	6000	mm/min	立即生效
精定位阶段速度(Y)	600	mm/min	立即生效
回退距离(Y)	2	mm	立即生效
回退速度(Y)	200	mm/min	立即生效
粗精定位信号最小距离(Y)	0.2	mm	立即生效
1.1.3 Z轴原点设置			
粗定位阶段方向(Z)	1		立即生效
粗定位阶段速度(Z)	1800	mm/min	立即生效
回退距离(Z)	2	mm	立即生效
回退速度(Z)	200	mm/min	立即生效
1.1.4 W轴原点设置			
使用Z相信号(W)	否		立即生效
粗定位阶段方向(W)	1		立即生效
粗定位阶段速度(W)	600	mm/min	立即生效
精定位阶段速度(W)	60	mm/min	立即生效
回退距离(W)	72	mm	立即生效
回退速度(W)	50	mm/min	立即生效
粗精定位信号最小距离(W)	0.5	mm	立即生效

参数名称: 回退距离(W)
值: 72mm
描述: W轴在回机械原点粗定位阶段结束后的调整距离。

制造商

绘图

加工

工艺

监控

运行报告


设置

维护

高级




7.4 维宏系统极性修改 (总线系统设置一样)

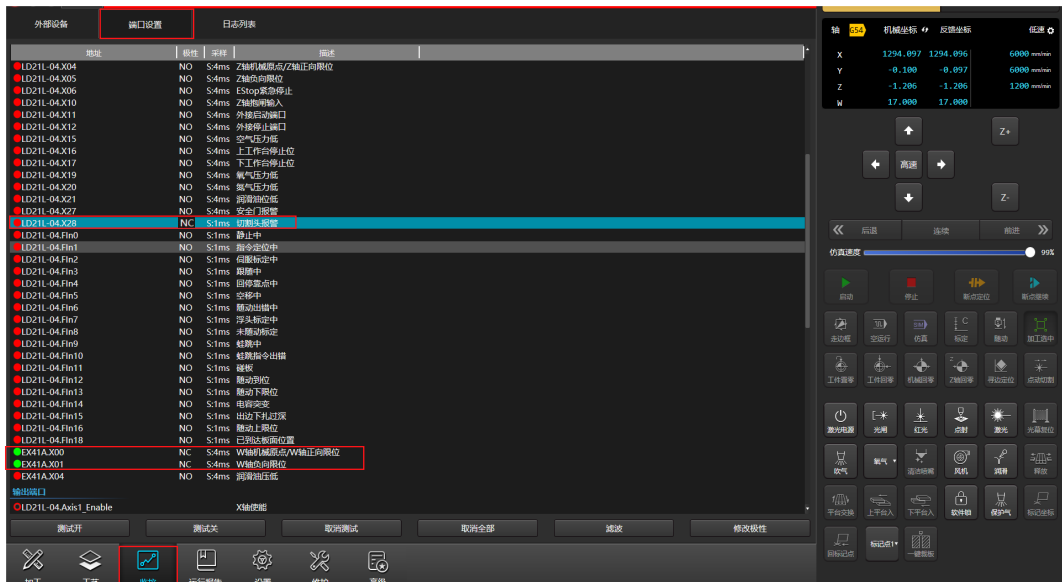

操作流程：点击监控 > 端口设置 > 查看极性是否一致不一致请修改极性

7.5 维宏系统报警输出设置 (总线系统设置一样)

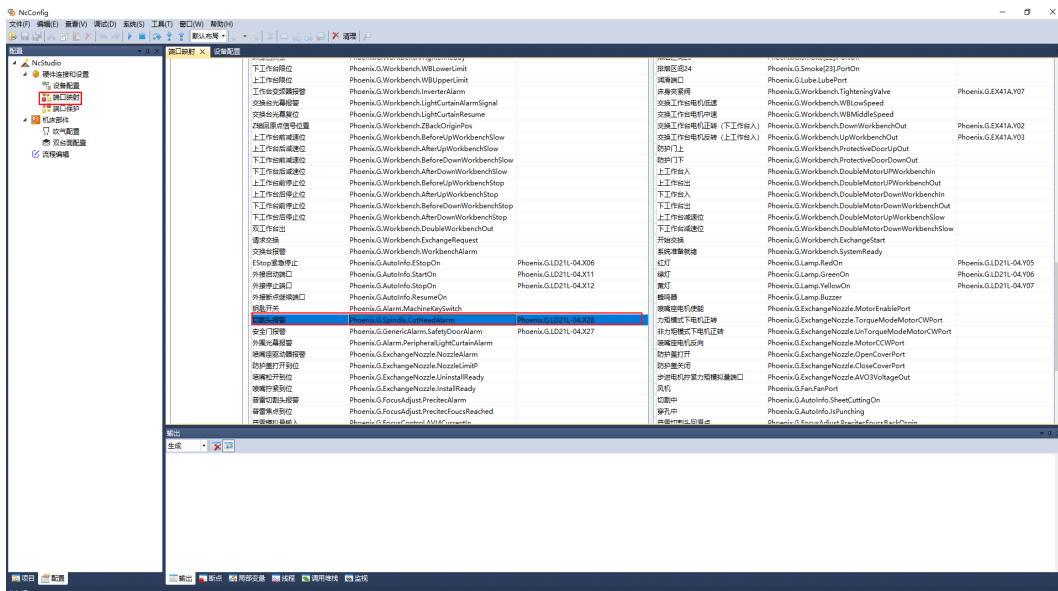


操作流程：打开NC config > 端口映射 > 切割头报警 > 设置对应的输入IO > 保存



7.6 维宏总线系统参数配置




操作流程：设置 > 系统参数 > 1.0 轴参数设置 > 1.03 W轴参数 > 丝杆螺距

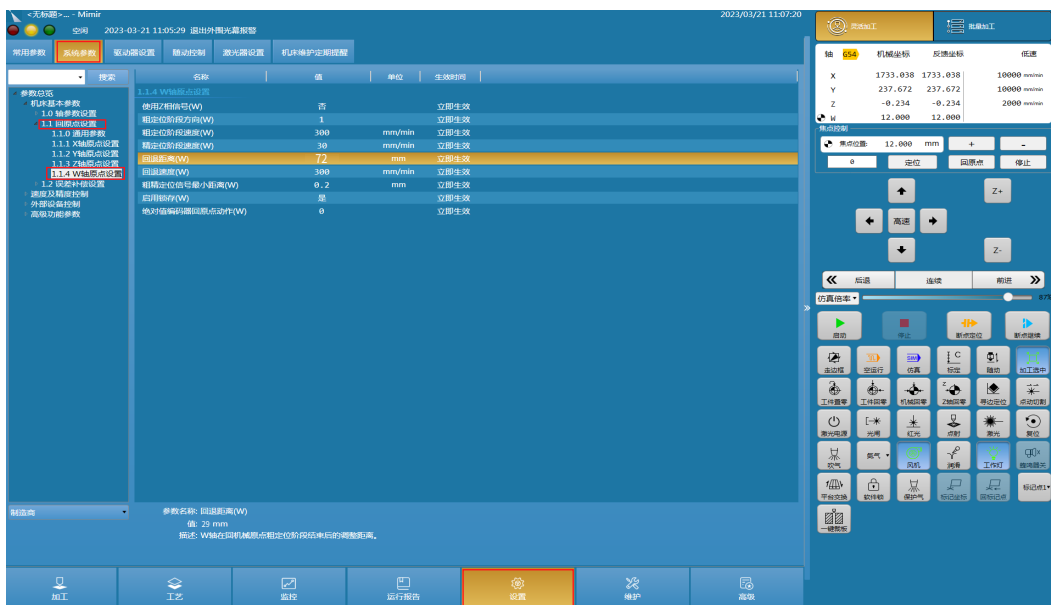

操作流程：设置 > 系统参数 > 1.1 回原点设置 > 1.14 W轴原点设置



7.7 维宏系统焦点控制选项

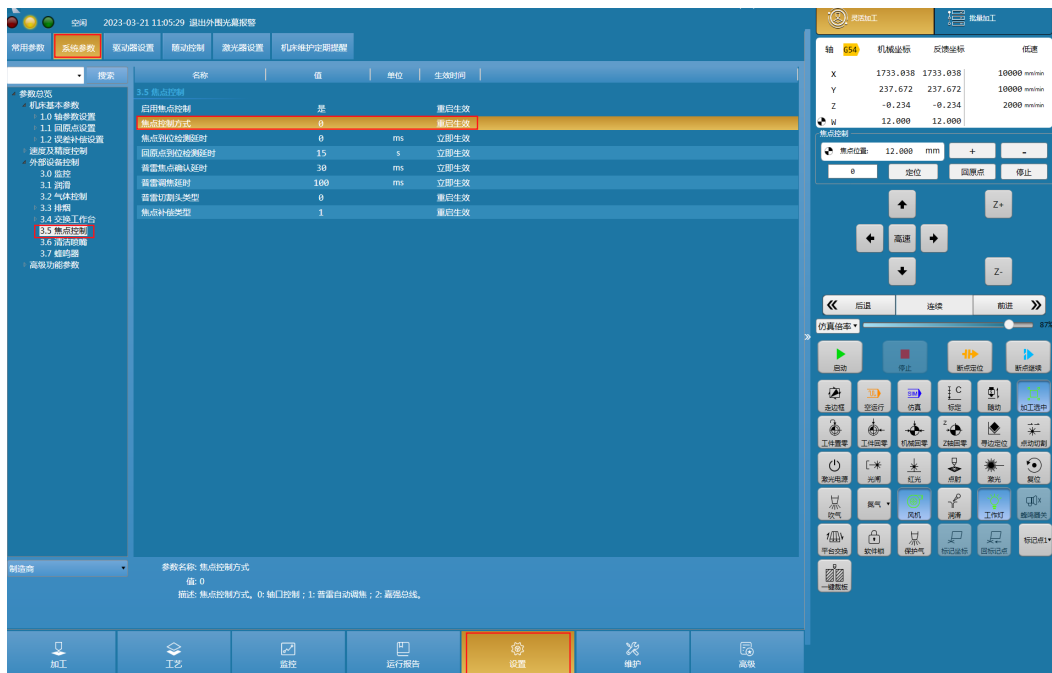


操作流程：设置 > 系统参数 > 3.5 焦点控制 > 焦点控制方式 > 选择0



8. 绿联RS485驱动安装流程

8.1 安装流程1

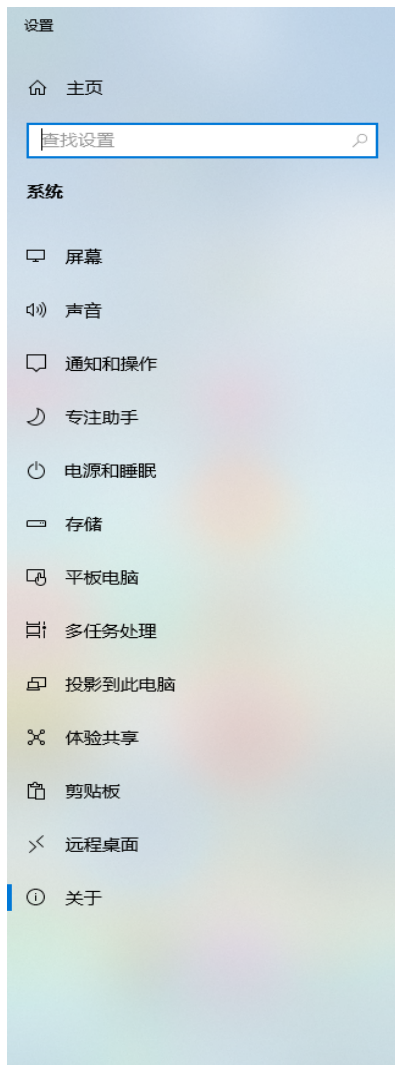

关于

系统正在监控并保护你的电脑。

[在 Windows 安全中心中查看详细信息](#)

设备规格

设备名称	66L86JVRNCX4O8
处理器	Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID	99A52342-C00D-4DA6-B1C5-2108DD30AF91
产品 ID	00330-80000-00000-AA748
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

复制

重命名这台电脑

Windows 规格

版本	Windows 10 专业版
版本号	21H2
安装日期	2022/8/23
操作系统内部版本	19044.2604
体验	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0

复制

[更改产品密钥或升级 Windows](#)

[阅读适用于我们服务的 Microsoft 服务协议](#)

[阅读 Microsoft 软件许可条款](#)


操作流程：点击电脑属性 > 系统类型 > 版本 > 安装串口驱动选择与电脑对应的文件安装

8.2 安装流程2

名称	修改日期	类型	大小
Android (Java D2XX)	2022/10/20 9:12	文件夹	
CDMUninstaller_v1.4-卸载工具	2022/10/20 9:13	文件夹	
Linux	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows	2022/10/20 9:15	文件夹	

名称	修改日期	类型	大小
ARM64 Windows 10、Windows 11及Mac M1 VM中的Windows	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows 7	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows 8 10 11、Server 08R2 2012R2	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows CE	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows RT	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows XP	2022/10/20 9:15	文件夹	


名称	修改日期	类型	大小
CDM212364_Setup	2022/7/22 16:48	应用程序	2,212 KB

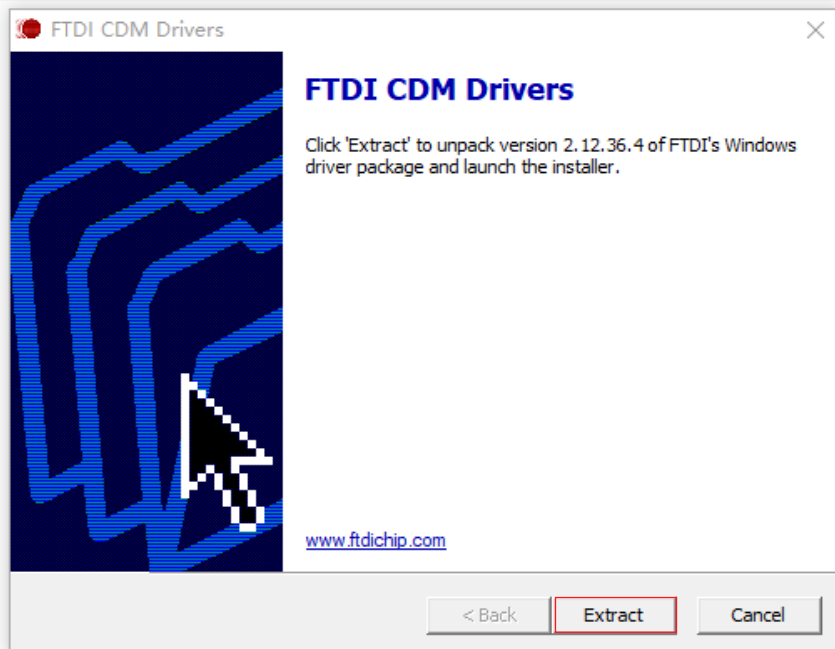

操作流程：打开串口线FT231XS芯片驱动文件 > Windows > Windows 8 10 11 > CDM212364_Setup > Extract

8.3 安装流程3

设备驱动程序安装向导

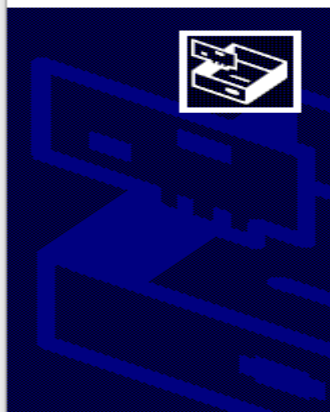

欢迎使用设备驱动程序安装向导！

此向导帮助您安装软件驱动程序。没有这些驱动程序，有些计算机设备无法运行。

要继续，请单击“下一步”。

< 上一步(B)

下一页(N) >

取消

设备驱动程序安装向导

许可协议



要继续，请接受以下许可协议。要阅读全部协议，请使用滚动条或按 Page Down 键。

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE
INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE:
This licence agreement (Licence) is a legal agreement
between you (Licensee or you) and Future Technology
Devices International Limited of 2 Seaward Place,
Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, Scotland (UK
Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of
driver software provided by the Licensor (Software).

- ☒ 我接受这个协议(A)
☐ 我不接受这个协议(D)

另存为(S)

打印(P)

< 上一步(B)

下一页(N) >

取消

操作流程：点击下一页 > 我接受这个协议 > 下一页

8.4 安装流程4



操作流程：点击完成

注:1. 点击电脑属性 > 设备管理器 > 查看端口是否带有叹号标记，无叹号代表安装成功。
2. 驱动安装包可在绿联官网进行下载。



9. 监控使用说明


9.1 监控软件安装流程

 WSX.Language.pdb	2024/2/28 14:29	PDB 文件	10 KB
 WSXMonitor	2024/2/28 14:29	应用程序	381 KB
 WSXMonitor.exe.config	2024/2/28 14:26	CONFIG 文件	1 KB
 WSXMonitor.pdb	2024/2/28 14:29	PDB 文件	282 KB



操作流程：打开WSX监控（V1.2.1）文件 > WSXMonitor > 进入监控界面

9.2 切割头状态显示灯说明

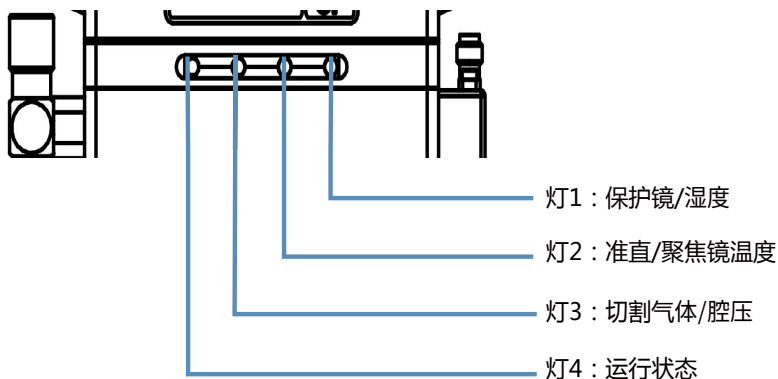

9.3 切割头监控界面



操作流程：选择对应的串口号 > 开始监测 > 连接成功界面有温度显示

9.4 监控参数设置



操作流程：阈值设置 > 输入密码（666666）> 确定

9.5 监控参数设置



操作流程：修改温度参数 > 设置

10. 脉冲型驱动报警代码

ALM闪烁次数	名称	解决措施
1	过流保护	1. 电机绕组与驱动器的连接，重启驱动器，如无报警，查电机和电机动力线有无异常。 2. 断开电机绕组线与驱动器的连接，重启驱动器，如器依然报警，驱动器损坏。
2	过压保护	1. 重启驱动器。 2. 重启驱动器报警依然存在，检查电源是否过高。
3	运放错误	1. 重启驱动器。 2. 重启驱动器报警依然存在，驱动器硬件故障。
4	锁轴错误	检查电机动力线是否断线。
5	存储错误	使用RS232调试口连接上位机，恢复驱动器到出厂设置，若恢复出厂设置报警依然存在，驱动器硬件故障。
6	电机参数自整定错误	1. 重启驱动器。 2. 重启驱动器后报警依然存在，将拨码SW6拨到on状态。
7	跟踪误差过大	1. 检查参数列表中“电机分辨率”是否设置有误。 2. 检查电机与驱动器接线，是否相序错误，（电机A+、A-、B+、B-必须与驱动器端A+、A-、B+、B-相对应）。 3. 检查编码器是否断线。 4. 加速度时间适当加长。 5. 检查电机是否堵转。
电机旋转方向错误	电机方向设定错误	拨码SW5状态设置错误。
电机不转	无脉冲信号	检查脉冲信号线连接是否正确。
电机只朝一个方向旋转	脉冲模式选择错误	检查SW7脉冲模式是否设置正确。
	无方向信号	检查方向信号线连接是否正确。
绿灯不亮	未上电	检查驱动器电源是否正确连接。

11. 总线型驱动报警代码

ALM闪烁次数	名称	解决措施
1	过流保护	1. 确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。 2. 调整电机的接线顺序。 3. 更换新的驱动器。
2	过压保护	1. 减小 VDC/GND 端子上供电电压。 2. 降低加速度、减速度。
3	指令脉冲增量过大	检查参数细分是否正确。
4	锁轴错误	1. 确保电机输出 A+、A-、B+、B- 端子接线正确。 2. 确保电机线没有断线。 3. 确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好，确保编码器地接触良好。
6	自整定错误	检查电机丝杆结构是否有卡顿
7	位置超差	1. 重启驱动器； 2. 重启驱动器报警依然存在，检查电机动力线是否短路。 3. 拔出电机动力线，重启驱动，报警依然存在，驱动损坏。
8	编码器断线检测	确保编码器线正确连接，接点无虚焊，错位，短路。
10	急停报警	确保输入信号接线正确。
11	正负限位报警	检查输入端正负限位信号输出是否正常、硬件是否有损坏。
12	指令超速故障	检查故障是否出现在回零完成后；检查是否使用的从站回零模式；
13	堵转报警	检查电机丝杆结构是否有卡顿。
14	拉零错误报警	1. 电机的编码器分辨率不对，导致电机不能运行。 2. 电机的动力线接错。 3. 电机出力不够，适当的增大驱动器电流。 4. 若增大了电流还是不行，可排查下机械结构是否存在堵及电机选型过小导致。
15	电流过载报警	增大驱动器输出峰值电流值Pr4.22 或 0x2056的 bit6 置为 0，可屏蔽。
长亮	硬件中断保护	确认网络连接及主站 ESM 转换次序。



深圳市万顺兴科技有限公司

电话：400-836-8816 网址：www.wsxslaser.com 邮箱：info@wsxslaser.com

地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道浪口工业园青年梦工厂3栋(深圳总部)

江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路432号2幢301 (苏州分公司)

武汉市洪山区光谷大道108号久阳科技园401 (武汉分公司)