

咨询热线: 400-836-8816

产品使用 说明书

PRODUCT
INSTRUCTION
MANUAL



NC65

光纤自动调焦切割头(外置驱动)

V1.1



深圳市万顺兴科技有限公司
www.wsxlaser.com



说明书变更履历

序号	修改时间	版本
01	2024/05/26	V1.0
02	2025/12/10	V1.1



目录


1. 产品说明	
1.1 产品视图	1
1.2 技术参数	2
2. 切割头安装	
2.1 准备工作	3
2.2 具体的操作流程	4
2.3 洁擦拭切割头光纤接头	5
2.4 检查激光器光纤端面	5
2.5 检撕保护膜/去除保护帽	5
2.6 光纤接口连接	6-7
2.7 将切割头安装在切割机的Z轴上	8
2.8 安装陶瓷环和喷嘴	8
3. 切割头的使用与维护	
3.1 同轴调节	9
3.2 陶瓷环及喷嘴更换	10
3.3 下保护镜片更换	11
3.4 准直保护镜片更换	12
3.5 中保护镜片更换	13
4. 切割头安装尺寸	14
5. 电气接线说明	
5.1 柏楚总线系统接线图	15
5.2 柏楚脉冲系统接图	16
5.3 维宏总线系统接线图	17
5.4 维宏脉冲系统接线图1	18
5.5 维宏脉冲系统接线图2	19
5.6 监控配柏楚系统接线图	20
5.7 监控维宏系统接线图	21
5.8 USB45接线图	22
6. 参数配置说明	
6.1 柏楚脉冲系统参数配置	23
6.2 柏楚总线系统参数配置	24
6.3 柏楚系统参数配置	25
6.4 维宏脉冲系统参数配置	26
6.5 维宏总线系统参数配置	27
6.6 维宏总线系统焦点控制选项	28
6.7 维宏系统极性修改	29



7. USB485驱动安装流程	
7.1 安装流程1.....	30
7.2 安装流程2.....	31
7.3 安装流程3.....	32
7.4 安装流程4.....	33
8. 监控使用说明	
8.1 监控软件安装流程.....	34
8.2 切割头状态显示灯说明.....	35
8.3 监控参数设置1.....	36
8.4 监控参数设置2.....	37
9. 电机及限位开关故障检测说明	37
10. 驱动器故障代码查询	
10.1 脉冲型驱动报警代码.....	38
10.2 总线型驱动报警代码.....	39

1. 产品说明

1.1 产品视图

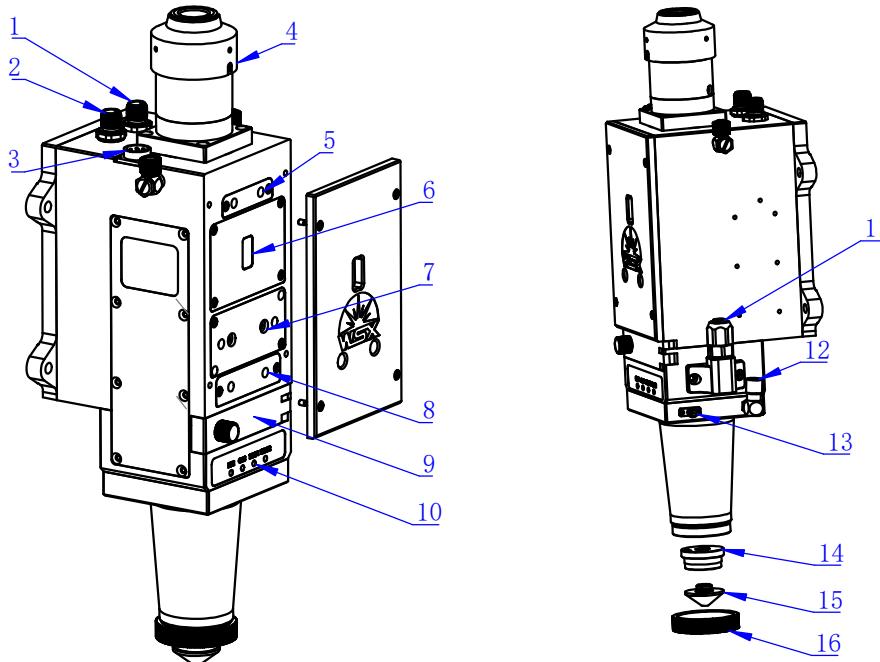

1. 伺服控制线航插接口
2. 伺服编码线航插接口
3. 监控线航插接口
4. 光纤接口
5. 准直保护镜抽屉
6. 准直调焦观察窗口
7. 聚焦镜抽屉
8. 中保护镜抽屉

9. 下保护镜抽屉
10. 信号指示灯
11. 切割气体接口
12. 侧吹接口
13. 随动信号接口
14. 陶瓷环组件
15. 喷嘴
16. 锁紧环

注意：



为了避免存储和运输时出现损坏，须注意以下情况：

1. 切割头应储存在允许的温度、湿度范围内；
2. 工作人员应采用合理的措施防止切割头出现震动或撞击的情况；
3. 切割头不要存放在磁场（例如永久磁铁或强交变场）及其附近。

1.2 技术参数

基本参数	
切割头型号	NC65
适用功率	≤8kw
激光波长	1070±30nm
光纤接口类型	QBH/G5/QD等
准直保护镜	D25.4x4
准直焦距	D37x100mm
聚焦焦距	D37xF150mm/D37x200mm
焦点调节范围	±21(100:150) / ±38mm(100:200)
中保护镜	D34x5
下保护镜	D34x5
对中调节范围	±1.5mm
切割气体接口	Φ10(选配Φ10)，最大2.5MPa
冷却气体接口	Φ6，最大0.6MPa
冷却水接口	Φ8，最大0.5MPa
工作温度	3℃~+55℃
存储温度	-20℃~+55℃
重量	约5.4kg(QBH接口)

2. 切割头安装

2.1 准备工作

准备工作为防止灰尘或污垢进入切割头，可参考使用以下方式进行切割头的安装：


操作前准备，需要具备以下条件：

A. 切割头


B. 洁净工作台(洁净工作台

类型：垂直净化；洁净等级：IS05级、100级；平均风速：
 $\geq 0.4\text{m/s}$ ；

C. 清洁套装：强光手电，无水乙醇(或IPA)，无尘净化棉签，无尘布，压缩空气除尘罐(或气吹)。

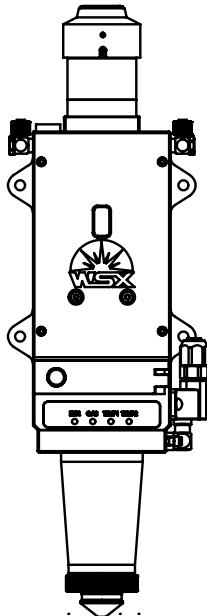

切割头

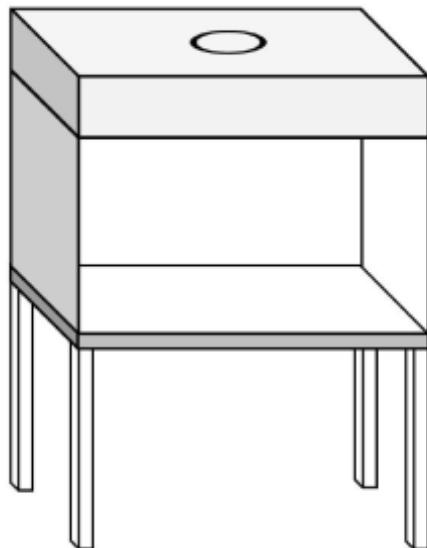


洁净工作台

2.2 具体的操作流程

准备洁净工作台，启动使其工作。

洁净工作台类型：垂直净化；洁净等级：IS05级、100级；平均风速 $\geq 0.4\text{m/s}$

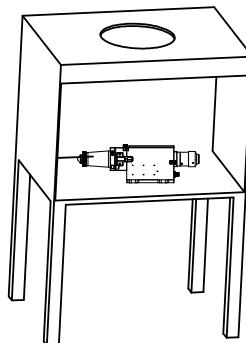

准备：

- A. 检查设备确保洁净合格(尘埃粒子计数器检查洁净度)，并确定FFU净化单元在有效期内(测量工作区内平均风速，当风速不能达到0.3m/s时，必须更换净化单元)。
- B. 检查各开关是否正常运行，检查风机是否正常运行。
- C. 洁净工作区内严禁安放不必要的物品，以保证洁净气流流动不受干扰。
- D. 对新安装或者长期未使用的洁净工作台，使用前请先试用无尘布加无水乙醇清洁干净。

开机使用：


- A. 接通电源，将洁净工作台玻璃推拉门拉至最下位置(留有一段约10cm的缝隙)。
- B. 启动风机，建议提前净化洁净约20分钟。
- C. 正常工作后，启动洁净工作台照明电源。

特别说明：

- A. 只有接受过培训的专业人员才可以操作。
- B. 操作人员如不遵守安全工作规范，则可能对人员或者财物造成危险。
- C. 为保证激光装置在工作环境中的正常运行及操作人员的安全，必须遵循并执行相关的操作规范指示。

2.3 清洁擦拭切割头光纤接头

用无尘布粘无水乙醇擦拭切割头光纤接口

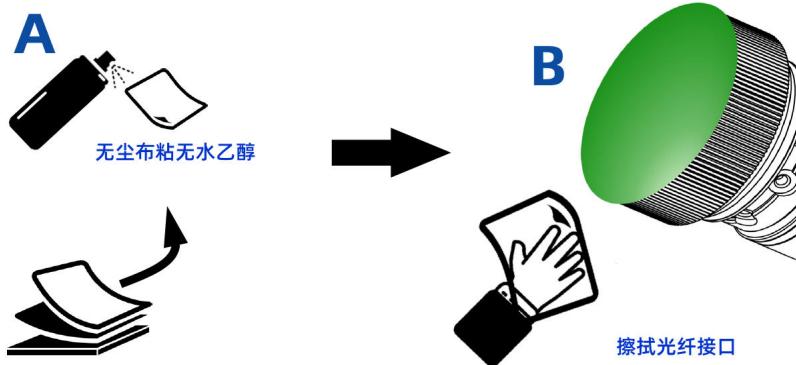

2.4 检查激光器光纤端面


拨开激光器光纤保护帽，用强光手电照射光纤端面是否污染，如果干净可以直接插入光纤，如果不干净则需要用棉签粘无水乙醇或IPA清洁

2.5 撕开保护膜/去除保护帽

去除切割头上光纤接口专用保护帽/保护堵头


2.6 光纤接口连接

- (1)先将光纤棒和光纤接头置于水平状态。
- (2)用无尘布和无水乙醇清洁光纤棒、光纤接头。

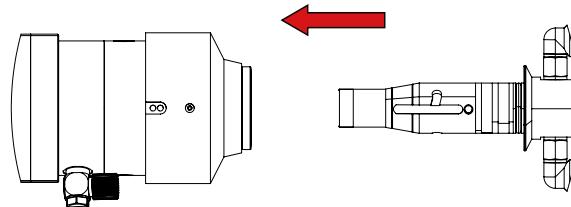


红色点在同一直线上


- (3) 将光纤棒轻轻插入光纤接头。

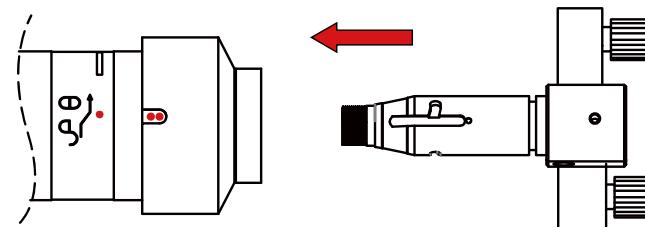

- (4) 光纤棒插到底后，将转动套上的红色标记按箭头方向旋转，到白色标线内。

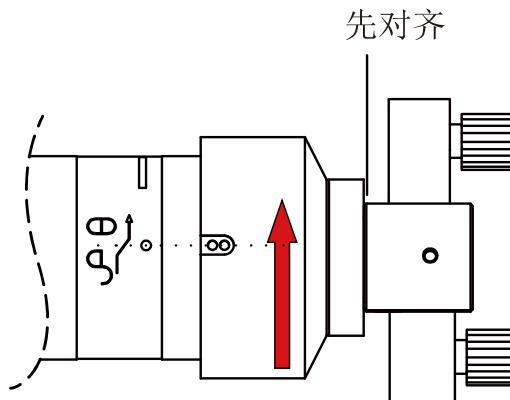


(5) 再将转动套按图示方向拉起。

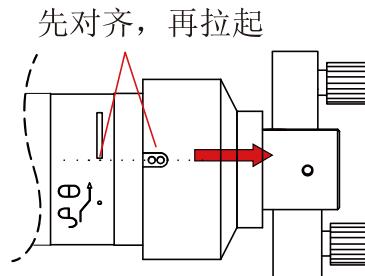

(6) 按图示方向再次轻轻旋转，力度要适中，通常感觉到锁紧即可
(用大拇指和食指拧)。

对齐或超过中间都可以，但要注意到位就不要再扭动

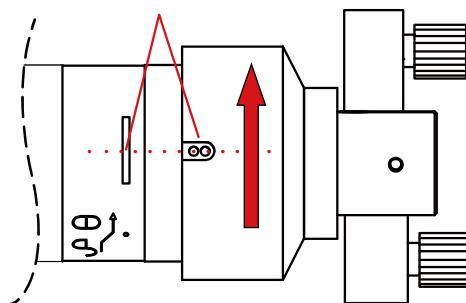


注意！不要大力扭动，可能会造成精密机构损坏！



为避免灰尘或是脏污意外进入光纤接头，先把光纤棒部分擦干净！
将在激光头置于水平状态下再插入光纤插头。

2.7 将切割头安装在切割机的Z轴上，通过A、B、C、D四个螺丝把切割头安装到机床Z轴背板上，当把切割头固定到机床上的时候，必须确保切割头已锁紧，无晃动。

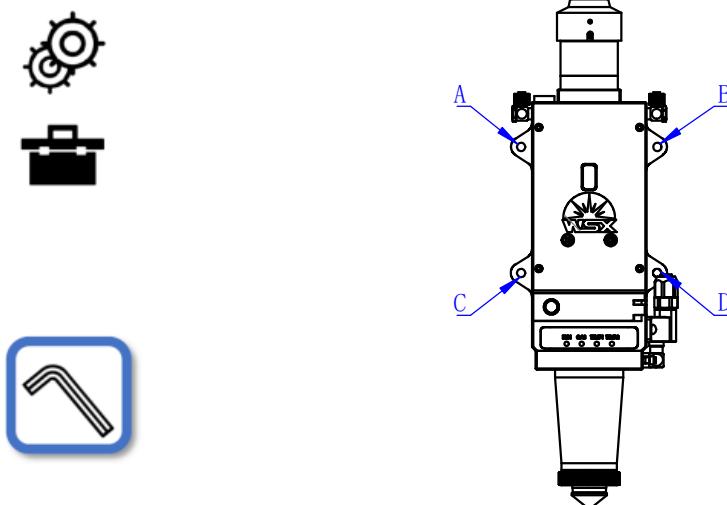


2.8 安装陶瓷环和喷嘴

安装陶瓷环并锁紧固定，然后安装喷嘴




用手拧紧陶瓷环上的喷嘴，使用扳手拧紧陶瓷锁紧环

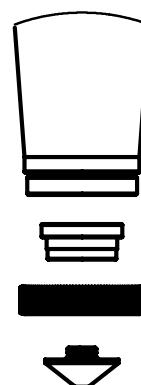




3.切割头的使用与维护

3.1 同轴调节

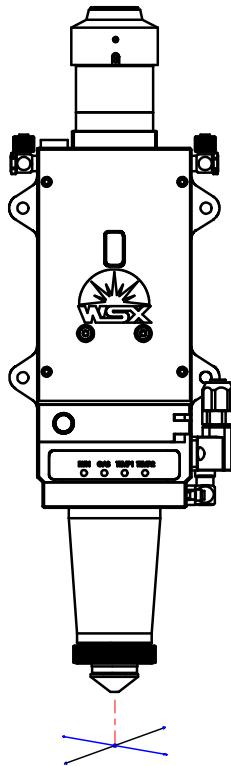

1. 用内六角扳手调节1、2的X/Y水平调节螺丝，使光束从喷嘴中心经过；
2. 光束经过喷嘴中心，切割效果最好。
3. 光束不从喷嘴中心经过，可能导致不出光，切割效果不好等现象。


X, Y中心调节 X, Y中心调节

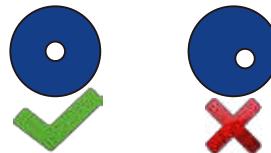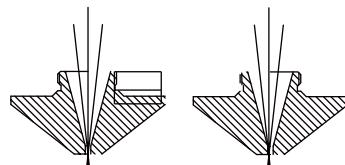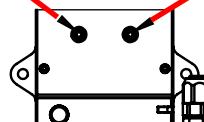

检测光束是否从喷嘴中心经过的方法：

1. 用透明胶纸贴在喷嘴口（喷嘴最好用新的或没有变形的）；
2. 将激光器的功率调节到50W左右；（以500W为例，把点射功率调节为10 %）
3. 出光1~2秒，取下透明胶纸；
4. 将透明胶纸面向照明光源，观察喷嘴印在胶纸上的圆形印与激光穿透胶纸的烧点是否同心；
5. 如同心，则调试结果合格；如不同心，则继续调试到合格为止。

3.2 陶瓷环及喷嘴更换

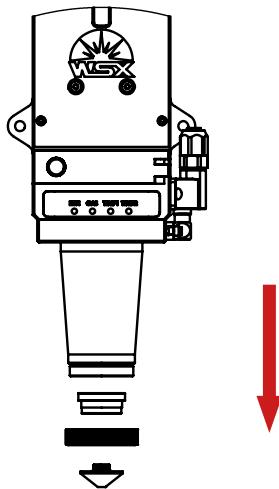

电源




冷却气体



切割气体




请认准万顺兴品牌

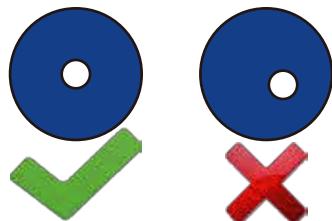

校对中心

3.3 下保护镜片更换

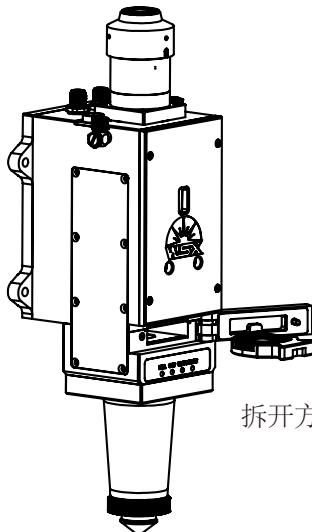

电源




冷却气体



切割气体


注意防尘：拆装镜片时带上防尘手套和指套，需要在洁净场所完成。（在现场更换镜片操作时，可以用美纹胶纸粘贴封住窗口，防止灰尘进入内部，造成污染。）

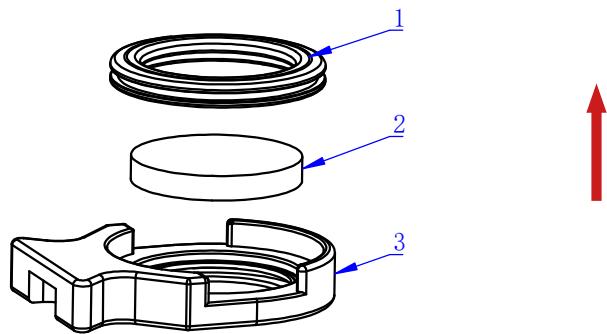

1. 压盖 2. 保护镜片 (D34x5) 3. 保护镜座

拆开方式：把压盖按箭头向上取出，请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。

3. 4 准直保护镜片更换

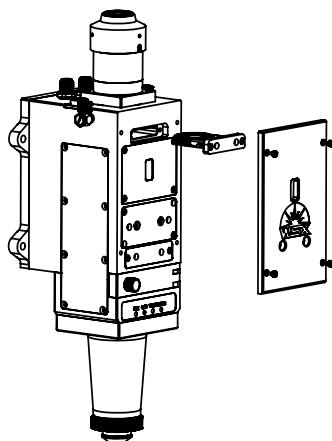

注意掉落



电源




冷却气体



切割气体

拆开方式：拆开盖板，水平抽出抽屉，将压盖取出


注意防尘：拆装镜片时带上防尘手套和指套，需要在洁净场所完成。
(在现场更换镜片操作时，可以用美纹胶纸粘贴封住窗口，防止灰尘进入内部，造成污染。)

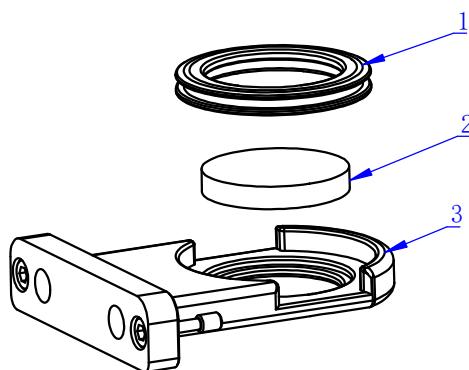

 1. 压盖 2. 保护镜片 (D25.4x4) 3. 保护镜座

拆开方式：把压盖按箭头向上取出，请勿用扳手，铁钳等工具操作，
否则会损坏零件。

3.5 中保护镜片更换

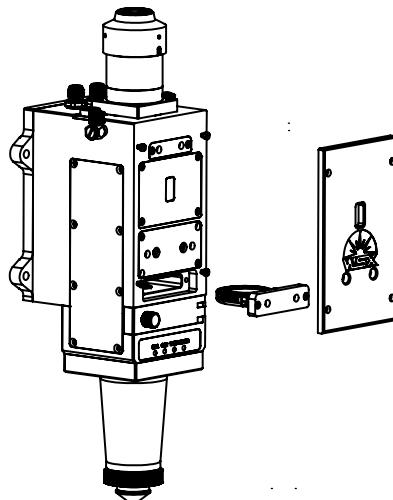

电源




冷却气体



切割气体

需在无尘工作台上操作


拆开方式：将盖板拆出，然后松开防尘
盖上的防脱螺丝，将抽屉保护镜水平抽出

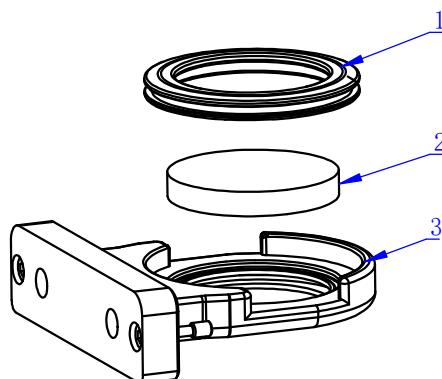

1. 压盖 2. 保护镜片 (D34x5) 3. 保护镜座


拆开方式：把压盖按箭头向上取出，请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。

4. 切割头安装尺寸(镜片配置为100/200)：

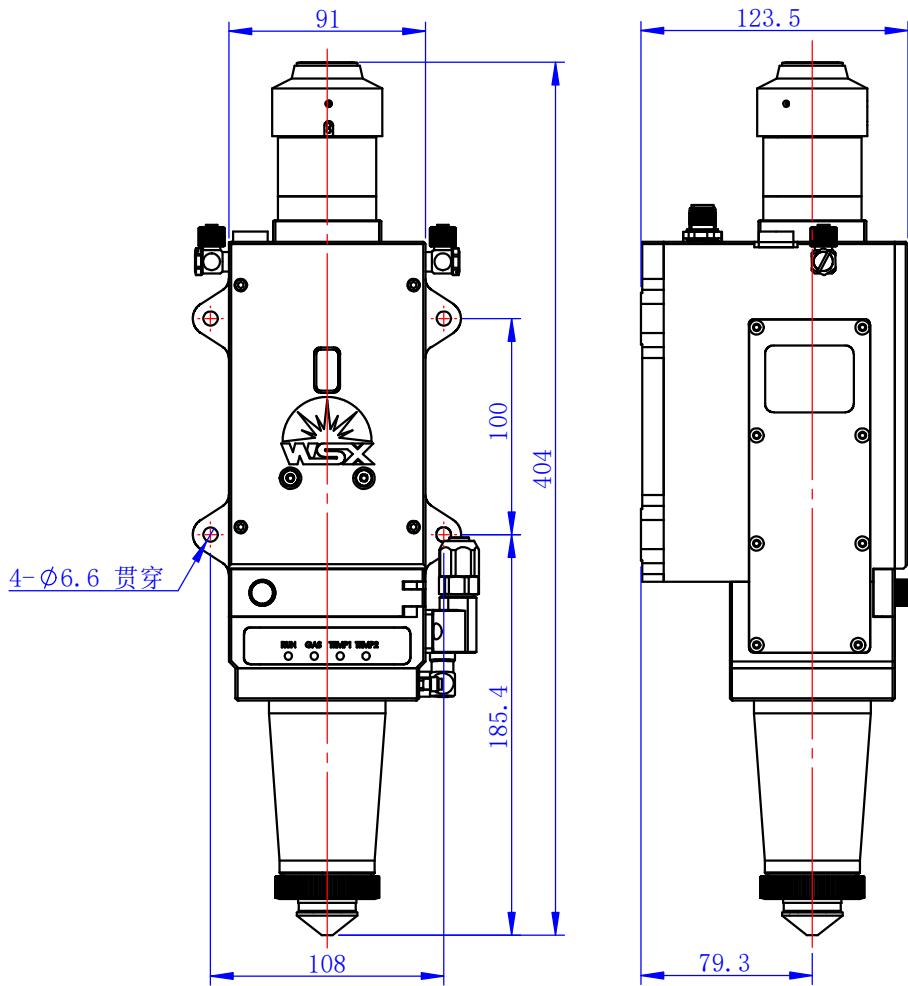

5. 电气接线说明

5.1 柏楚总线系统接线图

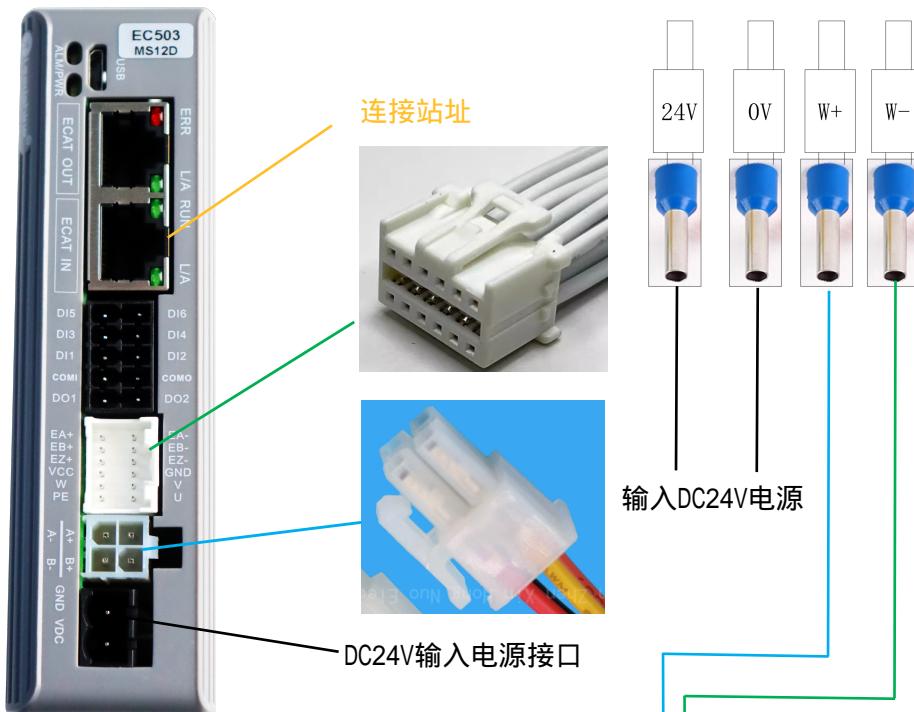


注：VDC为正极，GND为负极




电气柜布局时，强弱电气注意分离，远离大功率强干扰器件，保证设备接地良好。

5.2 柏楚脉冲系统接线图

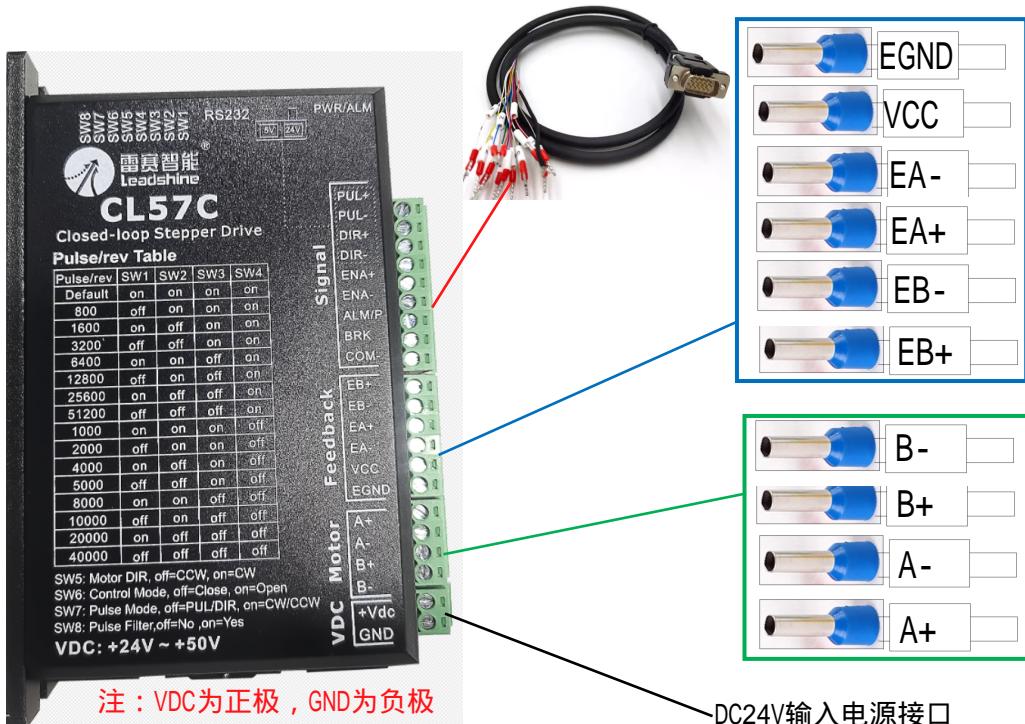

注：VDC为正极，GND为负极

~DC24V输入电源接口

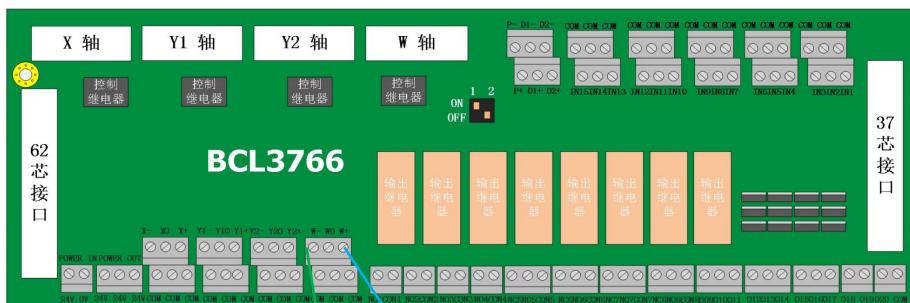

输入DC24V电源


24V

24V

A diagram showing a diode (represented by a blue bulb-like shape) connected in series with a battery (represented by a zigzag symbol with a plus sign at the top). The circuit is completed with two horizontal lines extending from the right side.


电气柜布局时，强弱电气注意分离，远离大功率强干扰器件，保证设备接地良好。

5.3 维宏总线系统接线图

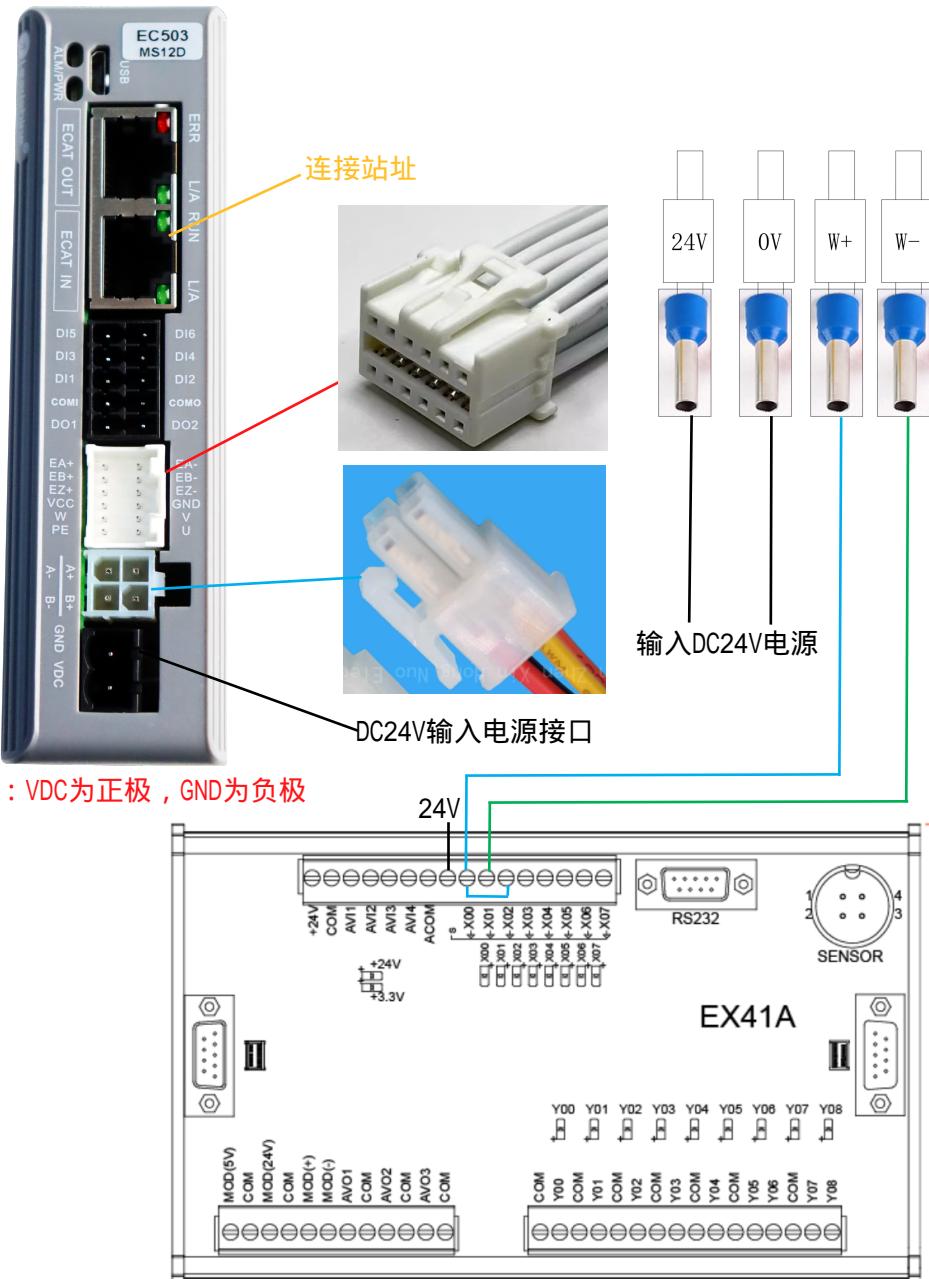


电气柜布局时，强弱电气注意分离，远离大功率强干扰器件，保证设备接地良好。

5.4 维宏脉冲系统接线图1


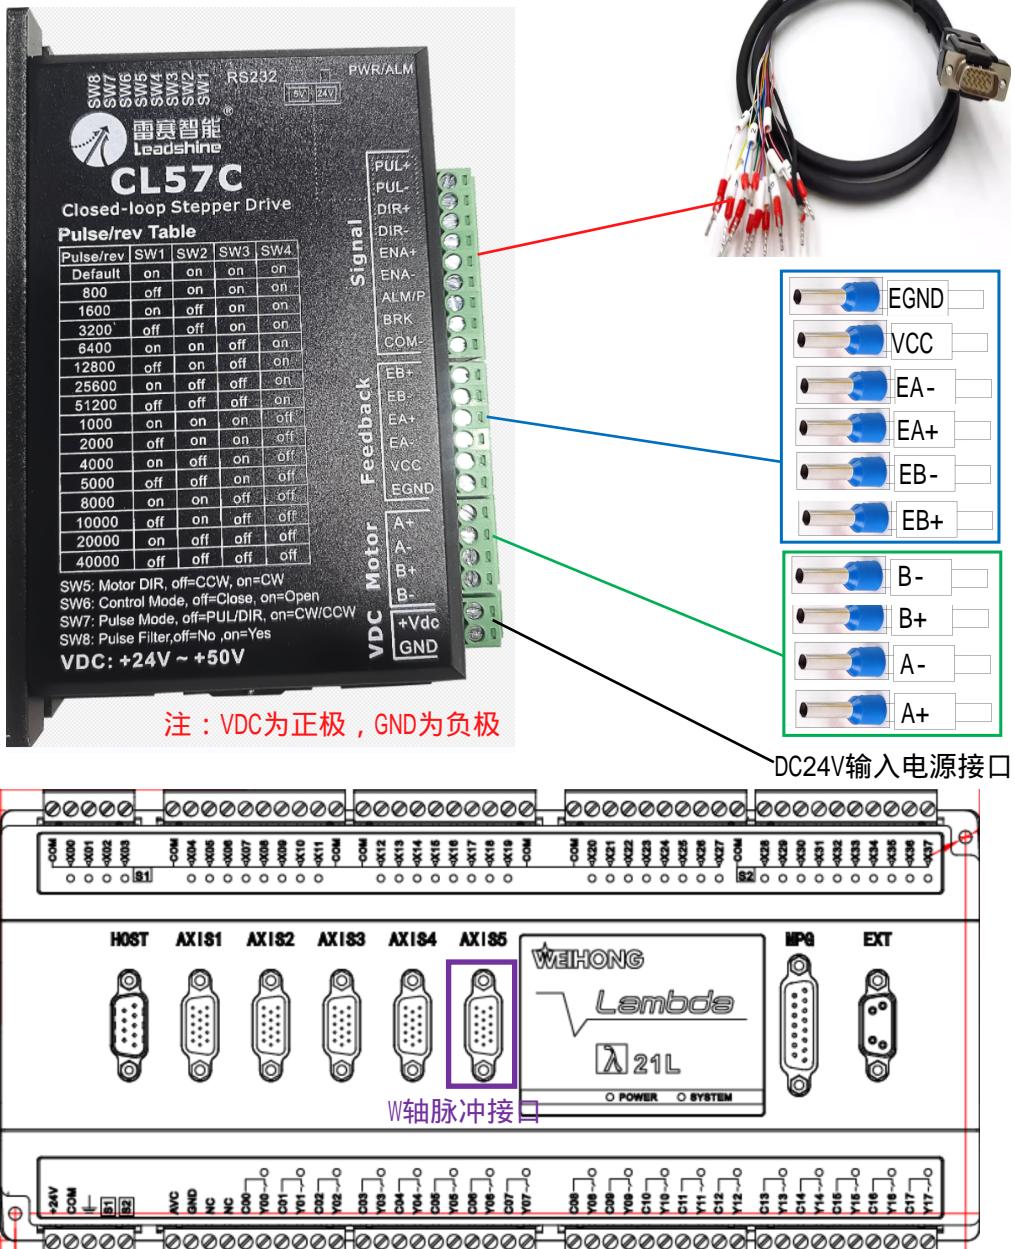


5.5 维宏脉冲系统接线图2

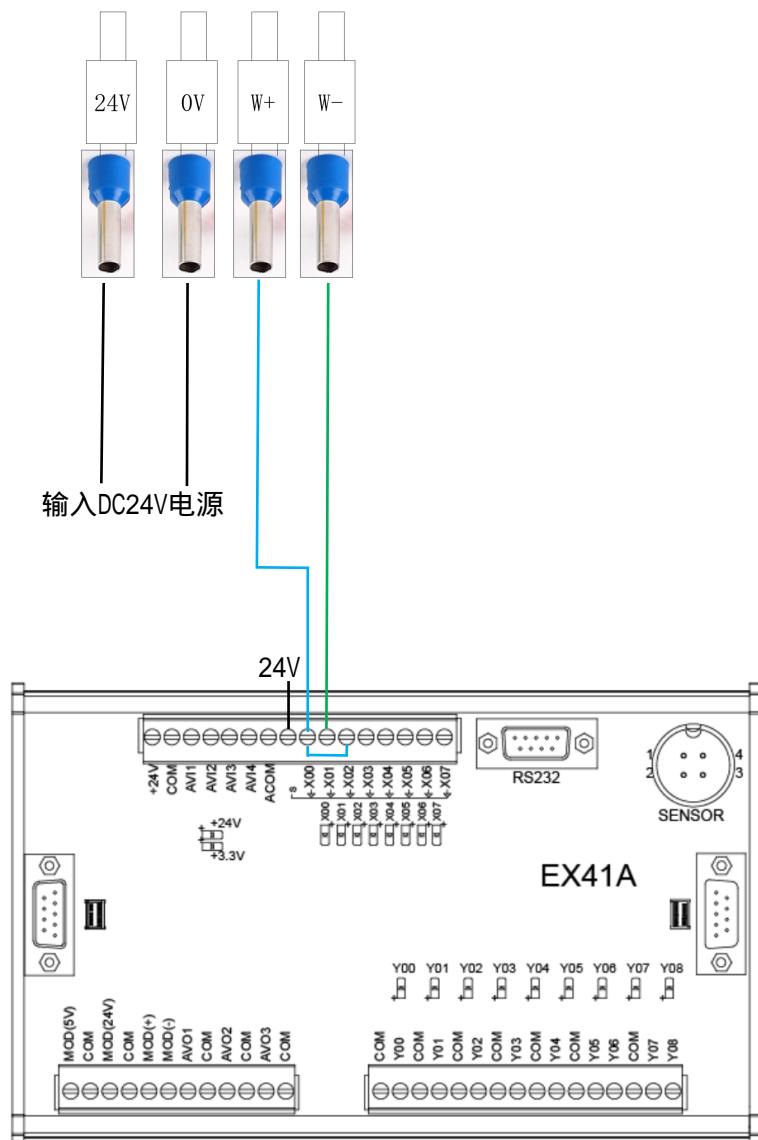

电气柜布局时，强弱电气注意分离，远离大功率强干扰器件，保证设备接地良好。


5.6 监控配柏楚系统接线图

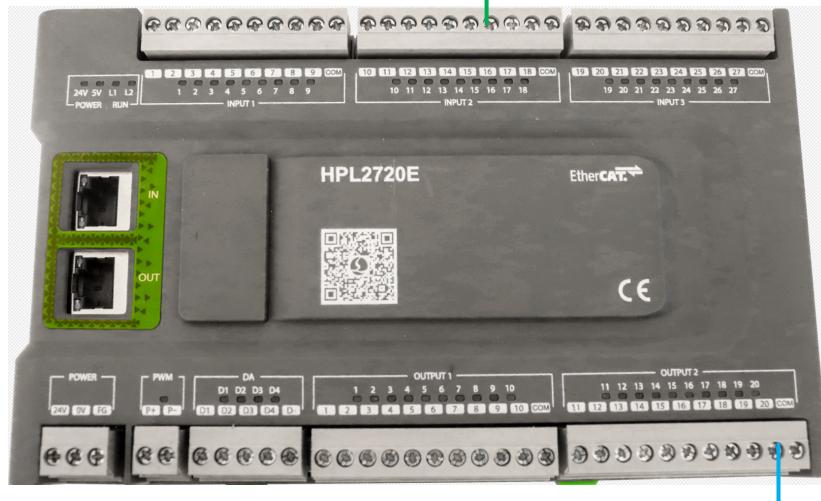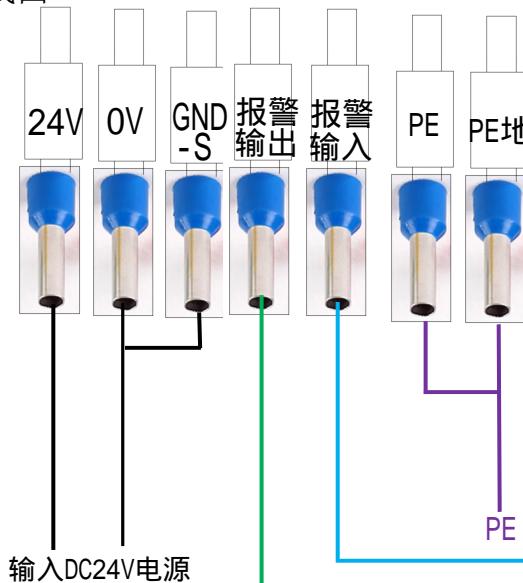

注：1. 故障报警输出DC24V电压。

2. 请务必将报警输出信号接入板卡，并要测试信号是否生效！

5.7 监控配维宏系统接线图

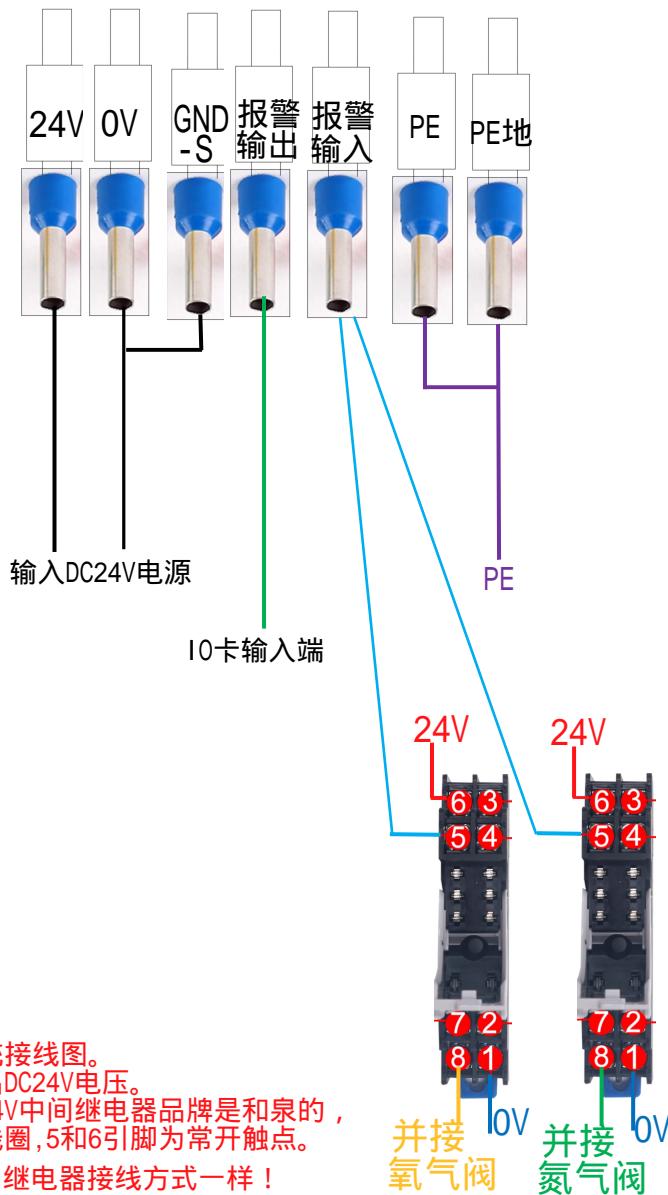

5.8 USB485接线图



注：接线端子不使用，将拆卸保留。

6. 系统参数配置说明

6.1 柏楚脉冲系统参数配置

The screenshot shows the 'Focus Control' configuration page. On the left, there is a sidebar with various tabs: 导入 (Import), 保存 (Save), 总览 (Overview), 机床 (Machine), 回原点设置 (Home Position Setting), 激光器 (Laser), 调高器 (Lift), 辅助气体 (Auxiliary Gas), 焦点控制 (Focus Control), 报警 (Alarm), IO列表 (IO List), 通用输入 (General Input), 通用输出 (General Output), 扩展IO (Extended IO), and 数控面板 (CNC Panel). The 'Focus Control' tab is selected.

Focus Control Configuration:

- 启用焦点控制:** Checked checkbox.
- 第四轴电机:** Selected radio button.
- Precitec:** Unselected radio button.
- HighYAG:** Unselected radio button.
- Procutter-Zoom:** Unselected radio button.
- BCL4516E/BCL4508E [无]:** Unselected radio button.
- 焦点调节最大范围:** From -38 mm to 38 mm.
- 复位后焦点位置:** 0mm.
- 脉冲当量:** Every movement 8 mm, corresponds to 10000 pulses.
- 回原点粗定位速度:** 10 mm/s.
- 回原点精定位速度:** 5 mm/s.
- 回原点回退距离:** 38 mm.
- 点动速度:** 5mm/s.
- 定位速度:** 100mm/s.
- 加速度:** 1000 mm/s².
- 伺服报警逻辑:** Normal close.
- 负限位逻辑:** Normal close.
- 正限位逻辑:** Normal close.

Note: 不同品牌的激光器焦点位置会有差异，所以回退距离根据现场实际的0焦点增减。

柏楚脉冲系统报警设置

The screenshot shows the 'Alarm Configuration' page. On the left, there is a sidebar with various tabs: 导入 (Import), 保存 (Save), 总览 (Overview), 机床 (Machine), 回原点设置 (Home Position Setting), 激光器 (Laser), 调高器 (Lift), 辅助气体 (Auxiliary Gas), 焦点控制 (Focus Control), 报警 (Alarm), IO列表 (IO List), 通用输入 (General Input), 通用输出 (General Output), 扩展IO (Extended IO), and 数控面板 (CNC Panel). The '报警' tab is selected.

报警配置:

- 急停按钮:** Selection dropdown with options: 常开 (normally open) and 常闭 (normally closed).
- 检修开关:** Selection dropdown with options: 常开 (normally open) and 常闭 (normally closed).
- 检修模式最大速度:** Selection dropdown with value 3000 mm/s.
- 检修模式最大功率:** Selection dropdown with value 1000 W.
- 龙门同步允许的最大偏差:** Selection dropdown with value 3 mm.
- 双驱轴位置偏差过大报警:** Checked checkbox.
- 允许偏差:** Selection dropdown with value 1 mm.
- 持续时间:** Selection dropdown with value 100 ms.
- 最大偏差:** Selection dropdown with value 3 mm.
- 强制使用所有报警需要手动清除:** Unchecked checkbox.
- 调高器报警需确认后才能允许轴运动:** Unchecked checkbox.
- 机床运动时在标题栏显示警告信息:** Checked checkbox. A note below it says: 机床运行时, 严禁将手和身体的任何部位伸进机床!
- 自定义输入报警:** A section with three buttons: 单输入入口报警 (Single input entry alarm), 单输入警告 (Single input warning), and 4位编码报警 (4-digit code alarm).
- 报警描述:** 切割头报警.
- 端口号:** 0.
- 电平检测:** Selection dropdown with options: 常开 (normally open) and 常闭 (normally closed).
- 滤波时间:** 0.
- 选择报警项:** A list of checkboxes:
 - 不允许加工 (No processing)
 - 不允许出光 (No beam output)
 - 不允许跟随 (No tracking)
 - 不允许回原点 (No homing)
 - 不允许运动 (No movement)
 - 不允许Y点动 (No Y-axis microstepping)
 - 不允许X点动 (No X-axis microstepping)

Note: 根据现场的接线IO端口设置报警端口。

操作流程: 点击报警>单输入入口报警>添加>输入报警描述>选择对应端口>选择高低电平>保存

6.2 柏楚总线系统参数配置

基本参数

焦点调节范围	-38 mm
到	38 mm
复位后焦点位置	0 mm
启动速度	20 mm/s
定位速度	100 mm/s
加速度	1000 mm/s ²

电机参数

轴号	5
丝杆导程	8 mm
单圈脉冲数	10000
负限位	A17
正限位	A18

控制模式: 位置控制模式
减速比: 1
电机方向: CCW
负限位逻辑: 常闭
正限位逻辑: 常闭

伺服参数

电机惯量	0.49 kg/cm ²
惯量比	100 %
额定力矩	1.27 N·m
位置环参数	
P比例增益	40 1/s
位置环积分Ti	0 ms
位置环微分Td	0 ms
速度前馈Vff	100 %
速度前馈补偿Offset	0 %
速度环参数	
速度环增益Kv	40 1/s
速度环积分Ti	20 ms
速度环微分Td	0 ms
加速度前馈Vff	0 %
加速度前馈补偿Offset	0 %

黄色区域不需修改参数

注: 不同品牌的激光器焦点位置会有差异,
所以回退距离根据现场实际的0焦点增减。

柏楚总线系统报警设置

自定义输入报警

外部急停输入	0	<input type="radio"/> 常开 <input checked="" type="radio"/> 常闭
内部急停输出	0	<input checked="" type="radio"/> 常开 <input type="radio"/> 常闭
检修开关	0	<input type="radio"/> 常开 <input checked="" type="radio"/> 常闭
检修模式最大速度	200 mm/s	
检修模式最大功率	1000 W	

单输入口报警: 单输入口警告 4位编码报警

添加	删除		
报警描述	端口号	电平检测	滤波时间
切割头温度报 A10	<input type="radio"/> 常开 <input checked="" type="radio"/> 常闭	1 ms	

注: 根据现场的接线IO端口设置报警端口。

右侧列表

- 不允许加工
- 不允许出光
- 不允许跟随
- 不允许回原点
- 不允许XY运动
- 不允许X点动
- 不允许Y点动
- 不允许XYZ运动

操作流程: 点击报警>单输入口报警>添加>输入报警描述>选择对应端口>选择高低电平>保存

6.3 柏楚系统参数配置

比例阀类型

辅助气体

空气	A8	比例阀控制	
氧气	0	DA	最大气压(bar)
氮气	0	不使用	10 Bar
侧吹气	0	不使用	10 Bar
高压空气	0	不使用	10 Bar
高压氧气	0	不使用	10 Bar
高压氮气	0		

低压总阀

高压总阀

总阀

以上参数如设置为0，表示不使用电磁阀控制
不同的气体可使用同一个比例阀，即使用同一个DA信号控制

比例阀DA电压范围 0-5V 0-10V 启用比例阀电源控制

报警检测

请按需配置，可以全配或不配。任何一路气体报警，则此路不能使用，不影响其他气路

空气报警	0	常开	低压报警	0	常开	报警延时检查	0	ms
氧气报警	0	常开	高压报警	0	常开	气体报警	0	常开
氮气报警	0	常开						
高压空气报警	0	常开						
高压氧气报警	0	常开						
高压氮气报警	0	常开						

总阀端口 信号为接线的报警输入信号

- 注：1. 设置气压总阀端口，此端口为气压检测使用。
2. 柏楚脉冲系统和总线系统设置操作流程一样。



6.4 维宏脉冲系统参数配置

常用参数 系统参数 随动控制 激光器设置 机床维护定期提醒

名称	值	单位	生效时间
编码器方向(W)	1		立即生效
轴方向(W)	1		立即生效
脉冲当量(W)	0.0008	mm/p	立即生效
每圈指令脉冲数(W)	10000		立即生效
每圈反馈脉冲数(W)	10000		立即生效
软限位上限值(W)	38	mm	立即生效
软限位下限值(W)	-38	mm	立即生效
启用软限位保护(W)	是		立即生效
轴最大速度(W)	9000	mm/min	立即生效

制造商: **维宏**

参数名称: 软限位下限值(W)
值: -38mm
描述: 软限位下限。

绘图 加工 工艺 监控 运行报告 设置 维护 高级

操作流程: 点击制造商>密码: NcStudio>进入 修改W轴的参数

常用参数 系统参数 随动控制 激光器设置 机床维护定期提醒

名称	值	单位	生效时间
使用Z相位信号(W)	否		立即生效
粗定位阶段方向(W)	1		立即生效
粗定位阶段速度(W)	600	mm/min	立即生效
精定位阶段速度(W)	60	mm/min	立即生效
回退距离(W)	38	mm	立即生效
回退速度(W)	200	mm/min	立即生效
粗定位信飞最小距离(W)	1	mm	立即生效

制造商: **维宏**

参数名称: 粗定位阶段方向(W)
值: 1
描述: 在机械原点过程中, 粗定位阶段的运动方向。1: 正方向; -1: 负方向。

绘图 加工 工艺 监控 运行报告 设置 维护 高级

操作流程: 修改W轴的原点参数



6.5 维宏总线系统参数配置

随动控制	激光器设置	机床维护定期提醒																																																								
常用参数	系统参数	驱动器设置																																																								
<ul style="list-style-type: none"> 参数总览 机床基本参数 <ul style="list-style-type: none"> 1.0 轴参数设置 <ul style="list-style-type: none"> 1.0.0 X轴参数 1.0.1 Y轴参数 1.0.2 Z轴参数 1.0.3 W轴参数 1.1 回原点设置 1.2 误差补偿设置 速度及精度控制 <ul style="list-style-type: none"> 2.0 手动速度控制 2.1 加工速度控制 2.2 加工精度控制 外部设备控制 <ul style="list-style-type: none"> 3.0 监控 3.1 润滑 3.2 气体控制 3.3 排烟 3.4 交换工作台 3.5 焦点控制 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>值</th> <th>单位</th> <th>生效时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>驱动器站地址1(W)</td> <td>5</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>驱动器站地址2(W)</td> <td>15</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>从站地址内轴偏移地址(W)</td> <td>0</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>轴方向(W)</td> <td>1</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>丝杠螺距(W)</td> <td>8</td> <td>mm</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>编码器位数(W)</td> <td>13</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>编码器类型(W)</td> <td>0</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>电子齿轮比分子(W)</td> <td>1</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>电子齿轮比分母(W)</td> <td>1</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>软限位上限值(W)</td> <td>38</td> <td>mm</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>软限位下限值(W)</td> <td>-38</td> <td>mm</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>启用软限位保护(W)</td> <td>是</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>轴最大速度(W)</td> <td>20000</td> <td>mm/min</td> <td>立即生效</td> </tr> </tbody> </table>	名称	值	单位	生效时间	驱动器站地址1(W)	5		重启生效	驱动器站地址2(W)	15		重启生效	从站地址内轴偏移地址(W)	0		重启生效	轴方向(W)	1		立即生效	丝杠螺距(W)	8	mm	立即生效	编码器位数(W)	13		立即生效	编码器类型(W)	0		重启生效	电子齿轮比分子(W)	1		立即生效	电子齿轮比分母(W)	1		立即生效	软限位上限值(W)	38	mm	立即生效	软限位下限值(W)	-38	mm	立即生效	启用软限位保护(W)	是		立即生效	轴最大速度(W)	20000	mm/min	立即生效	
名称	值	单位	生效时间																																																							
驱动器站地址1(W)	5		重启生效																																																							
驱动器站地址2(W)	15		重启生效																																																							
从站地址内轴偏移地址(W)	0		重启生效																																																							
轴方向(W)	1		立即生效																																																							
丝杠螺距(W)	8	mm	立即生效																																																							
编码器位数(W)	13		立即生效																																																							
编码器类型(W)	0		重启生效																																																							
电子齿轮比分子(W)	1		立即生效																																																							
电子齿轮比分母(W)	1		立即生效																																																							
软限位上限值(W)	38	mm	立即生效																																																							
软限位下限值(W)	-38	mm	立即生效																																																							
启用软限位保护(W)	是		立即生效																																																							
轴最大速度(W)	20000	mm/min	立即生效																																																							

制造商: NcStudio

注: 点击制造商密码: NcStudio>进入

操作按钮: 加工、工艺、监控、运行报告、**设置**、维护、高级

操作流程: 设置 > 系统参数 > 1.0 轴参数设置 > 1.03 W轴参数

随动控制	激光器设置	机床维护定期提醒																				
常用参数	系统参数	驱动器设置																				
<ul style="list-style-type: none"> 参数总览 机床基本参数 <ul style="list-style-type: none"> 1.0 轴参数设置 <ul style="list-style-type: none"> 1.0.0 X轴参数 1.0.1 Y轴参数 1.0.2 Z轴参数 1.0.3 W轴参数 1.1 回原点设置 1.2 误差补偿设置 速度及精度控制 <ul style="list-style-type: none"> 2.0 手动速度控制 2.1 加工速度控制 2.2 加工精度控制 外部设备控制 <ul style="list-style-type: none"> 3.0 监控 3.1 润滑 3.2 气体控制 3.3 排烟 3.4 交换工作台 3.5 焦点控制 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>值</th> <th>单位</th> <th>生效时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>粗定位阶段速度(Z)</td> <td>1800</td> <td>mm/min</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>回退距离(Z)</td> <td>2</td> <td>mm</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>回退速度(Z)</td> <td>200</td> <td>mm/min</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>绝对值编码器回原点动作(Z)</td> <td>0</td> <td></td> <td>立即生效</td> </tr> </tbody> </table>	名称	值	单位	生效时间	粗定位阶段速度(Z)	1800	mm/min	立即生效	回退距离(Z)	2	mm	立即生效	回退速度(Z)	200	mm/min	立即生效	绝对值编码器回原点动作(Z)	0		立即生效	
名称	值	单位	生效时间																			
粗定位阶段速度(Z)	1800	mm/min	立即生效																			
回退距离(Z)	2	mm	立即生效																			
回退速度(Z)	200	mm/min	立即生效																			
绝对值编码器回原点动作(Z)	0		立即生效																			

1.14 W轴原点设置

名称	值	单位	生效时间
使用Z相信号(W)	否		立即生效
粗定位阶段方向(W)	1		立即生效
粗定位阶段速度(W)	600	mm/min	立即生效
精定位阶段速度(W)	60	mm/min	立即生效
回退距离(W)	38	mm	立即生效
回退速度(W)	200	mm/min	立即生效
粗精定位信号最小距离(W)	0.5	mm	立即生效
启用锁存(W)	是		立即生效
绝对值编码器回原点动作(W)	1		立即生效

参数名称: 加工前回机械原点
值: 否
描述: 加工前是否需要回机械原点。是: 需要; 否: 不需要。

操作按钮: 加工、工艺、监控、运行报告、**设置**、维护、高级

注: 不同品牌的激光器焦点位置会有差异, 所以回退距离根据现场的实际0焦点增减。

操作流程: 设置 > 系统参数 > 1.1 回原点设置 > 1.14 W轴原点设置

6.6 维宏总线系统焦点控制选项

随动控制		激光器设置		机床维护定期提醒																																																										
常用参数		系统参数		驱动器设置																																																										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 参数总览 <ul style="list-style-type: none"> 机床基本参数 <ul style="list-style-type: none"> 1.0 轴参数设置 1.1 回原点设置 1.2 误差补偿设置 速度及精度控制 <ul style="list-style-type: none"> 2.0 手动速度控制 2.1 加工速度控制 2.2 加工精度控制 外部设备控制 <ul style="list-style-type: none"> 3.0 监控 3.1 润滑 3.2 气体控制 3.3 排烟 3.4 交换工作台 <ul style="list-style-type: none"> 3.5 焦点控制 3.6 清洁喷嘴 3.7 蜂鸣器 3.9 安全门 4.0 高级功能参数 </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">名称</th> <th style="text-align: left;">值</th> <th style="text-align: left;">单位</th> <th style="text-align: left;">生效时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.5.1 通用参数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>启用焦点控制</td> <td>是</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>焦点控制方式</td> <td>0</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>3.5.2 切割头</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>切割头类型</td> <td>0</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>COM口名称</td> <td></td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>3.5.3 通用调焦参数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>焦点补偿类型</td> <td>1</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> <tr> <td>3.5.4 调焦参数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>焦点到位检测延时</td> <td>1000</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>回原点到位检测延时</td> <td>20</td> <td>s</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>普雷焦点确认延时</td> <td>100</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>普雷调焦延时</td> <td>15</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> </tr> <tr> <td>普雷切割头类型</td> <td>0</td> <td></td> <td>重启生效</td> </tr> </tbody> </table>	名称	值	单位	生效时间	3.5.1 通用参数				启用焦点控制	是		重启生效	焦点控制方式	0		重启生效	3.5.2 切割头				切割头类型	0		重启生效	COM口名称			重启生效	3.5.3 通用调焦参数				焦点补偿类型	1		重启生效	3.5.4 调焦参数				焦点到位检测延时	1000	ms	立即生效	回原点到位检测延时	20	s	立即生效	普雷焦点确认延时	100	ms	立即生效	普雷调焦延时	15	ms	立即生效	普雷切割头类型	0		重启生效	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 制造商 </div>
名称	值	单位	生效时间																																																											
3.5.1 通用参数																																																														
启用焦点控制	是		重启生效																																																											
焦点控制方式	0		重启生效																																																											
3.5.2 切割头																																																														
切割头类型	0		重启生效																																																											
COM口名称			重启生效																																																											
3.5.3 通用调焦参数																																																														
焦点补偿类型	1		重启生效																																																											
3.5.4 调焦参数																																																														
焦点到位检测延时	1000	ms	立即生效																																																											
回原点到位检测延时	20	s	立即生效																																																											
普雷焦点确认延时	100	ms	立即生效																																																											
普雷调焦延时	15	ms	立即生效																																																											
普雷切割头类型	0		重启生效																																																											
参数名称: 焦点控制方式 值: 0 描述: 焦点控制方式。0: 轴口控制; 1: 普雷自动调焦; 2: EtherCAT自动调焦。																																																														
				设置																																																										

操作流程: 设置 > 系统参数 > 3.5 焦点控制 > 根据红框内修改

随动控制		激光器设置		机床维护定期提醒																																																																																																																				
常用参数		系统参数		驱动器设置																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数号</th> <th style="text-align: left;">参数名称</th> <th style="text-align: left;">参数值</th> <th style="text-align: left;">单位</th> <th style="text-align: left;">生效时间</th> <th style="text-align: left;">取值范围</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000-00</td> <td>峰值电流</td> <td>15</td> <td>0.1A</td> <td>立即生效</td> <td>0~80</td> </tr> <tr> <td>2001-00</td> <td>细分数</td> <td>8192</td> <td>Pulse</td> <td>断电重启生效</td> <td>200~51200</td> </tr> <tr> <td>2010-01</td> <td>滤波时间</td> <td>100</td> <td>0.1ms</td> <td>立即生效</td> <td>0~512</td> </tr> <tr> <td>2012-00</td> <td>上电锁轴电流上升</td> <td>1</td> <td>100m</td> <td>立即生效</td> <td>1~60</td> </tr> <tr> <td>2013-00</td> <td>电流环上电自整定</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>立即生效</td> <td>0~1</td> </tr> <tr> <td>2019-01</td> <td>到位脉冲补偿</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>立即生效</td> <td>0~1</td> </tr> <tr> <td>2019-02</td> <td>失能到位模式</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>立即生效</td> <td>0~1</td> </tr> <tr> <td>201a-01</td> <td>上电锁轴电流百分</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>立即生效</td> <td>0~100</td> </tr> <tr> <td>201a-02</td> <td>开环保持电流百分</td> <td>50</td> <td>%</td> <td>立即生效</td> <td>0~100</td> </tr> <tr> <td>201a-03</td> <td>闭环保持电流百分</td> <td>50</td> <td>%</td> <td>立即生效</td> <td>0~100</td> </tr> <tr> <td>201b-00</td> <td>上电锁轴持续时间</td> <td>200</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> <td>0~1500</td> </tr> <tr> <td>201c-00</td> <td>停车最长时间</td> <td>1000</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> <td>100~10000</td> </tr> <tr> <td>201d-00</td> <td>零速阀值</td> <td>10</td> <td>0.1r/s</td> <td>立即生效</td> <td>0~500</td> </tr> <tr> <td>2024-00</td> <td>模式选择</td> <td>2</td> <td>0.1r/s</td> <td>立即生效</td> <td>0~10</td> </tr> <tr> <td>2025-01</td> <td>开切闭环速度阈值</td> <td>18</td> <td>0.1r/s</td> <td>立即生效</td> <td>0~200</td> </tr> <tr> <td>2025-02</td> <td>开切闭环延时</td> <td>12</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> <td>0~32767</td> </tr> <tr> <td>2025-03</td> <td>闭切闭环速度阈值</td> <td>5</td> <td>0.1r/s</td> <td>立即生效</td> <td>0~200</td> </tr> <tr> <td>2025-04</td> <td>闭切闭环延时</td> <td>20</td> <td>ms</td> <td>立即生效</td> <td>0~32767</td> </tr> </tbody> </table>	参数号	参数名称	参数值	单位	生效时间	取值范围	2000-00	峰值电流	15	0.1A	立即生效	0~80	2001-00	细分数	8192	Pulse	断电重启生效	200~51200	2010-01	滤波时间	100	0.1ms	立即生效	0~512	2012-00	上电锁轴电流上升	1	100m	立即生效	1~60	2013-00	电流环上电自整定	1	-	立即生效	0~1	2019-01	到位脉冲补偿	1	-	立即生效	0~1	2019-02	失能到位模式	0	-	立即生效	0~1	201a-01	上电锁轴电流百分	100	%	立即生效	0~100	201a-02	开环保持电流百分	50	%	立即生效	0~100	201a-03	闭环保持电流百分	50	%	立即生效	0~100	201b-00	上电锁轴持续时间	200	ms	立即生效	0~1500	201c-00	停车最长时间	1000	ms	立即生效	100~10000	201d-00	零速阀值	10	0.1r/s	立即生效	0~500	2024-00	模式选择	2	0.1r/s	立即生效	0~10	2025-01	开切闭环速度阈值	18	0.1r/s	立即生效	0~200	2025-02	开切闭环延时	12	ms	立即生效	0~32767	2025-03	闭切闭环速度阈值	5	0.1r/s	立即生效	0~200	2025-04	闭切闭环延时	20	ms	立即生效	0~32767	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 刷新(R) </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> W轴 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 导入(D) </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 导出 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 显示常用 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 恢复初始值(H) </div>
参数号	参数名称	参数值	单位	生效时间	取值范围																																																																																																																			
2000-00	峰值电流	15	0.1A	立即生效	0~80																																																																																																																			
2001-00	细分数	8192	Pulse	断电重启生效	200~51200																																																																																																																			
2010-01	滤波时间	100	0.1ms	立即生效	0~512																																																																																																																			
2012-00	上电锁轴电流上升	1	100m	立即生效	1~60																																																																																																																			
2013-00	电流环上电自整定	1	-	立即生效	0~1																																																																																																																			
2019-01	到位脉冲补偿	1	-	立即生效	0~1																																																																																																																			
2019-02	失能到位模式	0	-	立即生效	0~1																																																																																																																			
201a-01	上电锁轴电流百分	100	%	立即生效	0~100																																																																																																																			
201a-02	开环保持电流百分	50	%	立即生效	0~100																																																																																																																			
201a-03	闭环保持电流百分	50	%	立即生效	0~100																																																																																																																			
201b-00	上电锁轴持续时间	200	ms	立即生效	0~1500																																																																																																																			
201c-00	停车最长时间	1000	ms	立即生效	100~10000																																																																																																																			
201d-00	零速阀值	10	0.1r/s	立即生效	0~500																																																																																																																			
2024-00	模式选择	2	0.1r/s	立即生效	0~10																																																																																																																			
2025-01	开切闭环速度阈值	18	0.1r/s	立即生效	0~200																																																																																																																			
2025-02	开切闭环延时	12	ms	立即生效	0~32767																																																																																																																			
2025-03	闭切闭环速度阈值	5	0.1r/s	立即生效	0~200																																																																																																																			
2025-04	闭切闭环延时	20	ms	立即生效	0~32767																																																																																																																			
				设置																																																																																																																				

操作流程: 设置 > 驱动器设置 > 选择W轴 > 细分数 > 更改为: 8192 > 保存 > 驱动器断电




6.7 维宏系统极性修改(不分总线系统脉冲系统)

外部设备	端口设置	日志列表	
地址	极性	采样	描述
LDSE-04.X24	NO	S:4ms	Z轴包围输入
LDSE-04.X27	NC	S:4ms	安全门报警
EX3.3.In0	NO	S:1ms	静止中
EX3.3.In1	NO	S:1ms	指令定位中
EX3.3.In2	NO	S:1ms	伺服标定中
EX3.3.In3	NO	S:1ms	跟随中
EX3.3.In4	NO	S:1ms	暂停停靠点中
EX3.3.In5	NO	S:1ms	空移中
EX3.3.In6	NO	S:1ms	随动出错中
EX3.3.In7	NO	S:1ms	浮头标定中
EX3.3.In8	NO	S:1ms	未触动标定
EX3.3.In9	NO	S:1ms	蛙跳中
EX3.3.In10	NO	S:1ms	蛙跳指令出错
EX3.3.In11	NO	S:1ms	碰板
EX3.3.In12	NO	S:1ms	随动到位
EX3.3.In13	NO	S:1ms	随动下限位
EX3.3.In14	NO	S:1ms	电源突变
EX3.3.In15	NO	S:1ms	出边下限过深
EX3.3.In16	NO	S:1ms	随动上限位
EX3.3.In17	NO	S:1ms	Z轴停止状态
EX3.3.In18	NO	S:1ms	已到达机械位置
EX3.3.X00	NO	S:4ms	W轴机械限点/W轴正向限位
EX3.3.X01	NC	S:4ms	W轴负向限位
EX3.3.X02	NO	S:4ms	滑块限位
EX3.3.X04	NO	S:4ms	滑块限位
EX3.3.R_Alarm	NC	S:1ms	启动机械报警
EX3.3.R_Zero	NO	S:1ms	Z轴机械零点
EX3.1A_X00	NO	S:4ms	交换工作台
EX3.1A_X01	NO	S:4ms	床身放身
EX3.1A_X02	NO	S:4ms	床身已释放
EX3.1A_X05	NO	S:4ms	交换台锁定
EX3.1A_X06	NC	S:4ms	防护门上到位
EX3.1A_X07	NO	S:4ms	Z轴负向限位(上)
EX3.1A_X08	NO	S:4ms	下工作台入
EX3.1A_X09	NO	S:4ms	上工作台入
输出端口			
LDSE-04.Axis0.Enable		X轴使能	
LDSE-04.Axis1.Enable		Y轴使能	

操作流程：点击监控 > 端口设置 > 查看极性是否一致不一致请修改极性
注：**W轴正负限位设置NC！**


维宏系统切割头报警设置(不分总线系统脉冲系统)

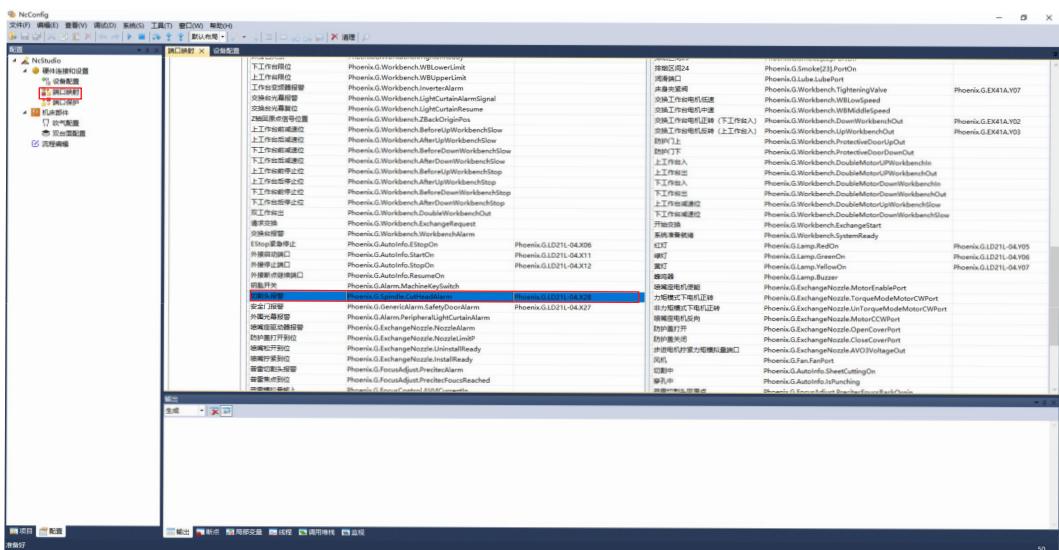

操作流程：打开NC config > 端口映射 > 切割头报警 > 设置对应的输入IO > 保存

7. USB485驱动安装流程

7.1 安装流程1

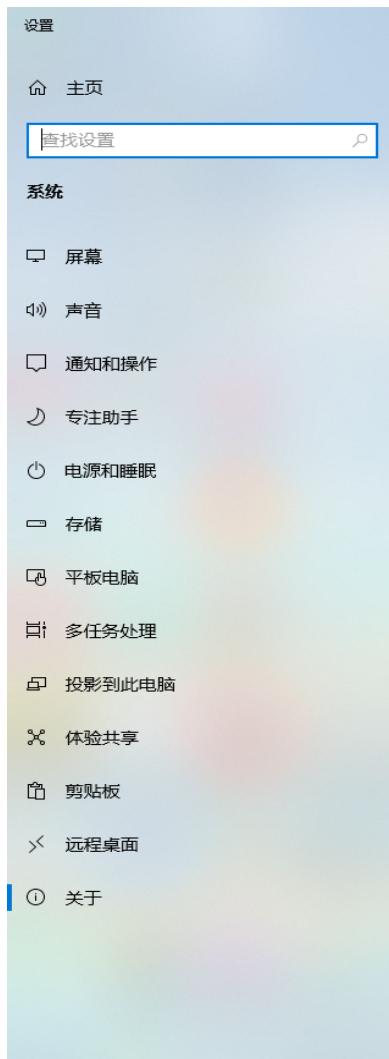

关于

系统正在监控并保护你的电脑。

[在 Windows 安全中心中查看详细信息](#)

设备规格

设备名称	66L86JVRNCX4O8
处理器	Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
机架 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID	99A52342-C00D-4DA6-B1C5-2108DD30AF91
产品 ID	00330-80000-00000-AA748
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

[复制](#)

[重命名这台电脑](#)

Windows 规格

版本	Windows 10 专业版
版本号	21H2
安装日期	2022/8/23
操作系统内部版本	19044.2604
体验	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0

[复制](#)

[更改产品密钥或升级 Windows](#)

[阅读适用于我们服务的 Microsoft 服务协议](#)

[阅读 Microsoft 软件许可条款](#)


操作流程：点击电脑属性 > 系统类型 > 版本 > 安装串口驱动选择与电脑对应的文件安装

7.2 安装流程2

名称	修改日期	类型	大小
Android (Java D2XX)	2022/10/20 9:12	文件夹	
CDMUninstaller_v1.4-卸载工具	2022/10/20 9:13	文件夹	
Linux	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows	2022/10/20 9:15	文件夹	

名称	修改日期	类型	大小
ARM64 Windows 10、Windows 11及Mac M1 VM中的Windows	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows 7	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows 8 10 11、Server 08R2 2012R2	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows CE	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows RT	2022/10/20 9:15	文件夹	
Windows XP	2022/10/20 9:15	文件夹	

名称	修改日期	类型	大小
CDM212364_Setup	2022/7/22 16:48	应用程序	2,212 KB

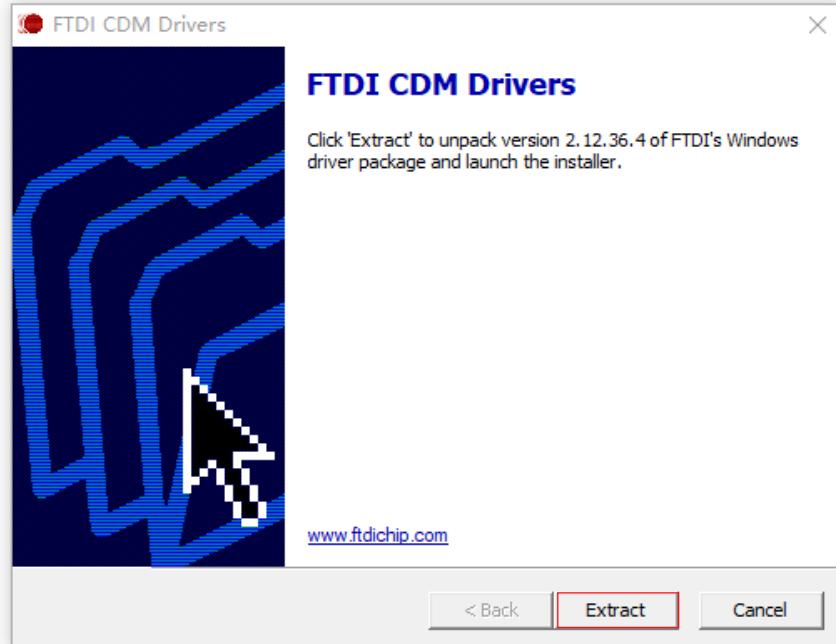

操作流程：打开串口线FT231XS芯片驱动文件 > Windows > Windows 8 10 11 >
> CDM212364_Setup > Extract



7.3 安装流程3



操作流程：点击下一页 > 我接受这个协议 > 下一页

7.4 安装流程4



操作流程：点击完成

- 注：1. 点击电脑属性 > 设备管理器 > 查看端口是否带有叹号标记，无叹号代表安装成功。
2. 驱动安装包可在绿联官方网进行下载。

8. 监控使用说明


8.1 监控软件安装流程

System.Windows.Interactivity.dll	2024/3/27 9:39	应用程序扩展	55 KB
WSX.Language.dll	2024/8/10 14:34	应用程序扩展	67 KB
WSXMonitor	2024/8/10 14:33	应用程序	607 KB
WSXMonitor.exe.config	2024/8/17 8:43	CONFIG 文件	2 KB



操作流程: 打开监控文件 > WSXMonitor > 进入监控界面

8.2 切割头状态显示灯说明

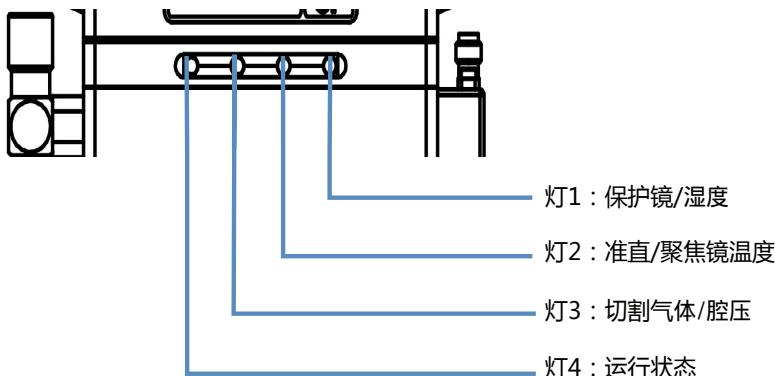

操作流程：选择对应的串口号 > 开始监测 > 连接成功界面有温度显示

8.3 监控参数设置1



操作流程: 阈值设置 > 输入密码 (666666) > 确定

注: 预警值和报警值建议使用出厂参数!

8.4 监控参数设置2



操作流程: 语言修改 > 点击中英文切换> 确定



操作流程 : 日志查看

9 . 电机及限位开关故障检测说明

电机测量流程：

1. 仪器：万用表。
2. 将万用表调至电阻档 200Ω 或蜂鸣通断档。
3. 测量电机A+/A、B+/B-建议采取在切割头航插一端。
4. 电机A+/A-、B+/B-，每两相电阻约在 2.4Ω ，
通断档有蜂鸣声响为电机正常。若电阻为 0Ω ，
或无穷大则为电机异常。
5. 电机A+/A-、B+/B-任意一相都不与PE或外壳导通，
若有则为电机异常。

限位开关测量流程：

1. 仪器：万用表。
2. 无特殊需求限位开关为NPN型限位开关。
3. 建议焦点在0位进行检测。
4. 将24V、0V接DC24V电源，W+、W-不接。
5. 万用表红笔测24V，黑表笔测W+或者W-，此时焦点
在0位时是输出电压为24V，焦点在正限位或者负
限位时输出的电压为0V为正常。

10. 驱动故障代码查询

10.1 脉冲型驱动报警代码

ALM闪烁次数	名称	解决措施
1	过流保护	1. 电机绕组与驱动器的连接，重启驱动器，如无报警，查电机和电机动力线有无异常。 2. 断开电机绕组线与驱动器的连接，重启驱动器，如器依然报警，驱动器损坏。
2	过压保护	1.重启驱动器。 2.重启驱动器报警依然存在，检查电源是否过高。
3	运放错误	1.重启驱动器。 2.重启驱动器报警依然存在，驱动器硬件故障。
4	锁轴错误	检查电机动力线是否断线。
5	存储错误	使用RS232调试口连接上位机，恢复驱动器到出厂设置，若恢复出厂设置报警依然存在，驱动器硬件故障。
6	电机参数自整定错误	1.重启驱动器。 2.重启驱动器后报警依然存在，将拨码SW6拨到on状态。
7	跟踪误差过大	1. 检查参数列表中“电机分辨率”是否设置有误。 2. 检查电机与驱动器接线，是否相序错误，（电机A+\A-、B+\B-必须与驱动器端A+\A-、B+\B-相对应）。 3. 检查编码器是否断线。 4. 加速度时间适当加长。 5. 检查电机是否堵转。
电机旋转方向错误	电机方向设定错误	拨码SW5状态设置错误。
电机不转	无脉冲信号	检查脉冲信号线连接是否正确。
电机只朝一个方向旋转	脉冲模式选择错误	检查SW7脉冲模式是否设置正确。
	无方向信号	检查方向信号线连接是否正确。
绿色灯不亮	未上电	检查驱动器电源是否正确连接。

10.2 总线型驱动报警代码

ALM闪烁次数	名称	解决措施
1	过流保护	1. 确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。 2. 调整电机的接线顺序。 3. 更换新的驱动器。
2	过压保护	1. 减小 VDC/GND 端子上供电电压。 2. 降低加速度、减速度。
3	指令脉冲增量过大	检查参数细分是否正确。
4	锁轴错误	1. 确保电机输出 A+、A-、B+、B- 端子接线正确。 2. 确保电机线没有断线。 3. 确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好，确保编码器地接触良好。
6	自整定错误	检查电机丝杆结构是否有卡顿
7	位置超差	1. 重启驱动器； 2. 重启驱动器报警依然存在，检查电机动力线是否短路。 3. 拔出电机动力线，重启驱动，报警依然存在，驱动损坏。
8	编码器断线检测	确保编码器线正确连接，接点无虚焊，错位，短路。
10	急停报警	确保输入信号接线正确。
11	正负限位报警	检查输入端正负限位信号输出是否正常、硬件是否有损坏。
12	指令超速故障	检查故障是否出现在回零完成后；检查是否使用的从站回零模式；
13	堵转报警	检查电机丝杆结构是否有卡顿。
14	拉零错误报警	1. 电机的编码器分辨率不对，导致电机不能运行。 2. 电机的动力线接错。 3. 电机出力不够，适当的增大驱动器电流。 4. 若增大了电流还是不行，可排查下机械结构是否存在堵及电机选型过小导致。
15	电流过载报警	增大驱动器输出峰值电流值Pr4.22或 0x2056的 bit6 置为 0，可屏蔽。
长亮	硬件中断保护	确认网络连接及主站 ESM 转换次序。



深圳市万顺兴科技有限公司

电话：400-836-8816 网址：www.wsxlaser.com 邮箱：info@wsxlaser.com

地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道浪口工业园青年梦工厂3栋(深圳总部)

江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路432号2幢301 (苏州分公司)

武汉市洪山区光谷大道108号久阳科技园401 (武汉分公司)